

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D フォグ付き
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 ロッカーケース、 シリンダヘッド にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
			P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水混入	◎		P/W（助手席）	◎		ミラ	◎	
水漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
燃料漏れ	◎		異音ラップ	◎				
排気	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
マフラー	◎		バックカメラ	◎	カラー			
ターボ	◎		電格ミラー	◎				
冷却水吹返	◎		ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	/							
デフ								
点検項目	結果	状態						
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	/							

特記事項 エンジンキー3本、燃料タンクキー1本、アドブルーキー1本、ポデーキー1本、室内ヤニ汚れ
※R6.6/15：走行194,256km時クラッチOH済。

記録簿 有 (R1/6~R6/6)

タイヤ残量

単位：mm

9

10

—

—

2

4

3

3

—

—

—

—

スベア

6

—

タイヤサイズ

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

—

—





スベア

225/80R17.5

—

素材：スチール

備考：

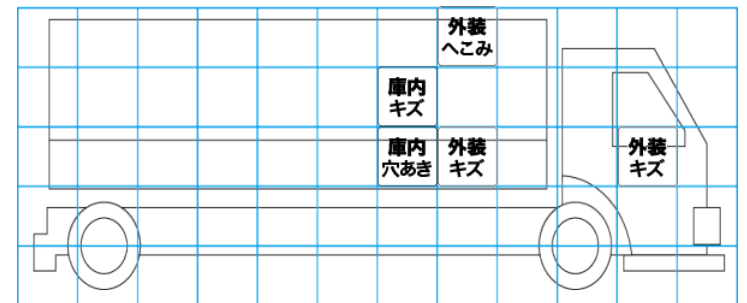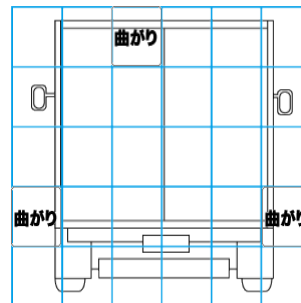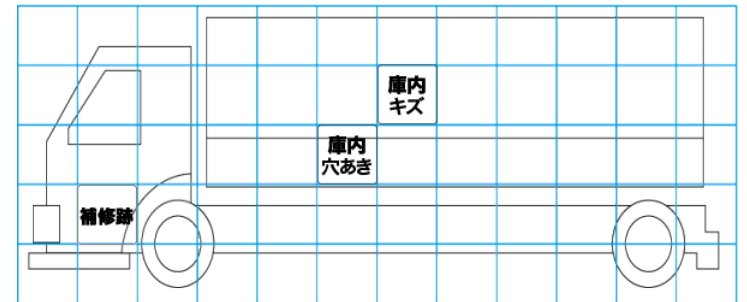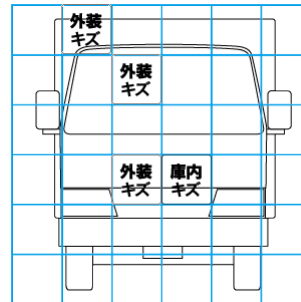

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------