

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年3月	TKG-FRR90S2	冷凍パン	FRR90-7043614
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
496.112km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 5,760 mm 幅: 2,170 mm 高: 2,110 mm 門高: 2,020 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	キャップ 右、欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	○	3速 ギア鳴り	床材質	/	アルミ 縞板	デフ		
ギア抜け	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		上物仕様			異音	◎	
異音	◎		上物仕様			オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎		上物仕様			デフロック	/	
リターダ	/		上物仕様					





特記事項 キャブ内キズ・汚れ インパネポケット欠品 左フォグ不灯 助手席灰皿欠品
 R5年4月 460872 km時クラッチオーバーホール済み(記録簿有)
 E/Gキー1本(スベア無)、ボディキー1本。
記録簿 有(H26/3~R5/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	5			225/80R17.5	225/80R17.5		
5	5	5	4	-	-		
5	5	5	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スベア			6	スベア		225/80R17.5	-

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GMF1 「E5E2322」	平成25年
【備考】 断熱サイド45mm/リヤ70mm、ラッシングレール2段、庫内灯3ヶ、水抜き穴前側2ヶ。			
冷凍機/直結	菱重	TDJS50A-L2 「361500108BL」	平成25年
【備考】 -30℃設定 +15.3℃ → -4.6℃ 確認(1hで)。稼働時間7482h。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6475D 「S50308083」	平成26年
【備考】 PG寸法: 全長1550mm 全幅2100mm 有効長1395mm 有効幅1910mm ラジコン付 庫内リモコン付 最大荷重1000kg。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

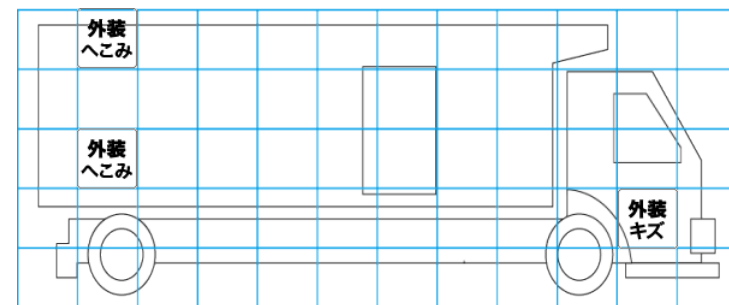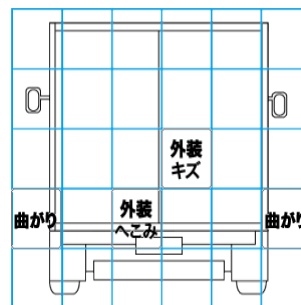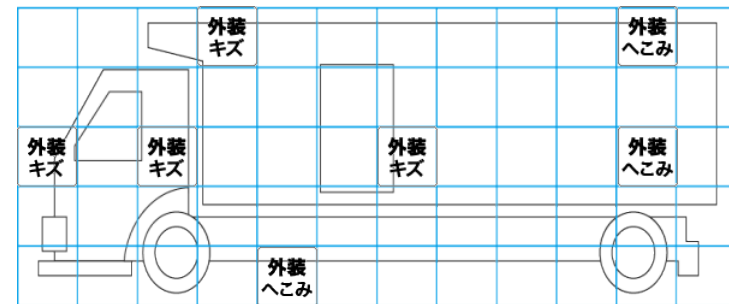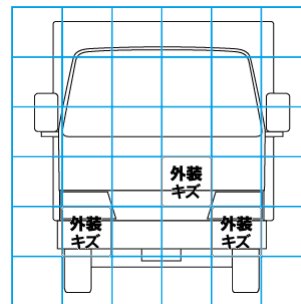

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----