

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成30年11月	2PG-CD5CA	冷凍バン	JNCMB02C2JU036019-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
582,678km	390PS/287KW	A/T エスコット 12速	エア－	長：9,360 mm 幅：2,270 mm 高：2,280 mm 門高：2,110 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	2.0	点検項目		
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	結果	状態	
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	/		床材質	/	アルミ I型キーストン	パワステ	◎	
異音	◎		デフ			ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
リターダ	/					点検項目		
						結果	状態	
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。
エンジンキー1本（スベア－無）、ボデーキー2本、尿素タンクキー2本、ドアキー1本、キーレスリモコン1ヶ（使用不可）。

記録簿 有（R6/5）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	12			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
7	9	9	8	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
6	6	8	6	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スベア	13	—		スベア	295/80R22.5	—	
素材：スチール				備考：フロント・リヤサイズ違い			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	アルナ矢野	LA180428	平成30年
【備考】断熱リヤ75mm・サイド75mm。ショロダーレール4列。ラッシングレール2段。左右上部LED庫内灯。水抜き穴前1ヶ・後2ヶ。左片開式平度ドア。左前車高灯レンズ割れ。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	サーモキング	UT－1200 「GLW1154569」	平成30年
【備考】-29℃設定 +22℃ → -4.2℃ 確認（1hで）。稼働時間9902h。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1003E-B3MA2 「18T070401N」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1570mm・全幅2290mm・有効長1265mm・有効幅2215mm。最大荷重1000kg。ラジコン欠品。プラットフォーム裏面曲り有。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

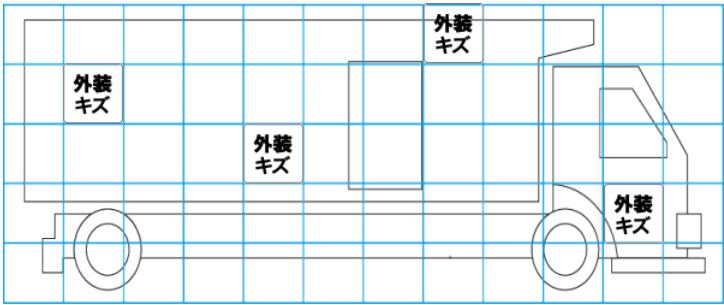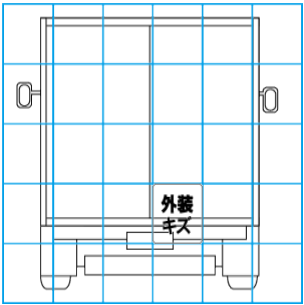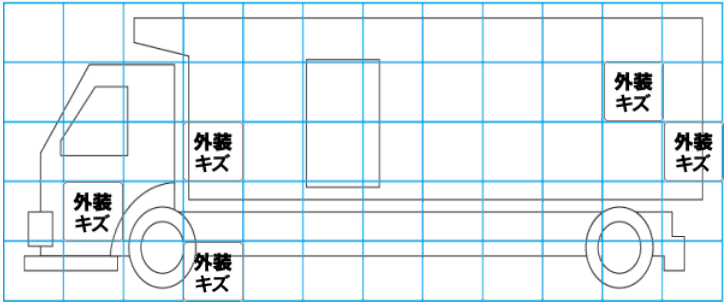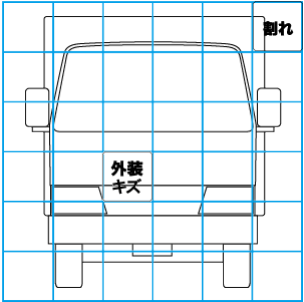

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】