

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成29年8月	SDG-FC9JKAP	クレーン付平	FC9JKA-23315	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
83,657km	140PS/103KW	A/T	エア-	長: 5,410 高: 400	mm 幅: 2,130 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ミッション						燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	上物仕様					
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
クラッチ	/					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 キャブ内キズ汚れ 左ドアパネルキズ・凹み。
エンジンキ-3本

記録簿 有 (R3/5~R6/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	14		14		225/90R17.5		225/90R17.5
	—		—		—		—
14	14	14	14	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア			
	8		—		225/90R17.5		—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	トーヨーボーデー	17521467	平成29年
【備考】アオリ左右ロープ穴3対。床木腐食穴あき有り。			
クレーン／クレーン	古河ユニック	URG344 「G102282」	平成29年6月
【備考】2.93 t。ブーム4段。フックイン。標準アウトリガー。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

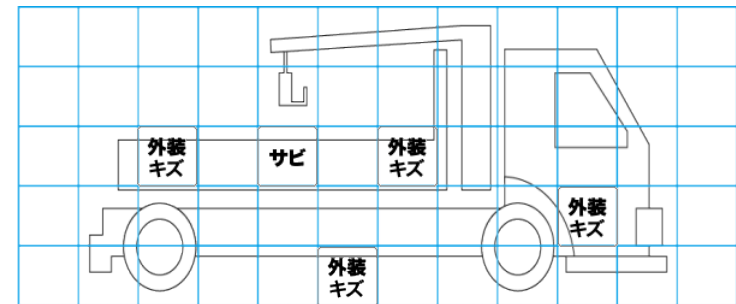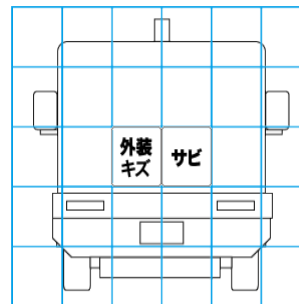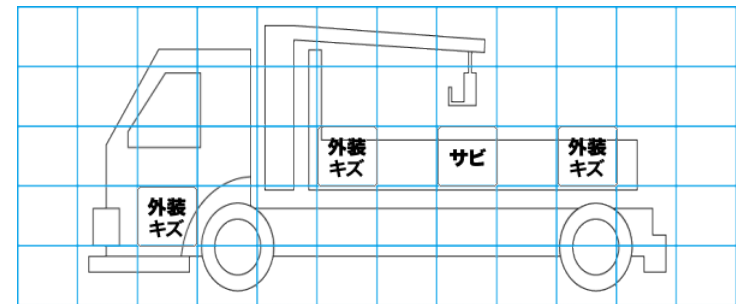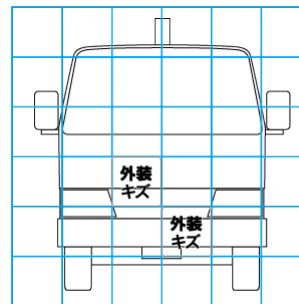

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------