

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年1月	TKG-FD9JPAA	アルミウイング	FD9JPA-10239
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
696.791km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 7,270 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,510 mm 門高: 2,430 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	パネルバックライト不灯	シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID フォグ付き
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	○	アームカタ
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左ミラーキャップ欠損
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	○	オイルにじみ コンプレッサー側出口	バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 250L
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	床材質	/	木材
クラッチ	◎		デフ					
異音	◎		点検項目	結果	状態			
オイル漏れ	◎		異音	◎				
リターダ	/		オイル漏れ	◎				
			デフロック	/				




特記事項 エンジンキー2本、ボデーキー2本、燃料タンクキー1本、突入防止装置左右プロテクター欠損、スピードリミッター装置(90km/hで作動、陸送ドライバー情報)、

記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	9			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
9	9	9	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スベア		11	-	スベア		225/80R17.5	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFDPB-MJAAQG 「2KZ6213-08」	平成26年9月
【備考】 ラッシングレール1段、庫内灯4ケ、引き出しフック7対、右側ステンレス工具箱、ステンレスリヤフェンダー、左サイドバンパーブラケット一箇所欠損			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア不可)

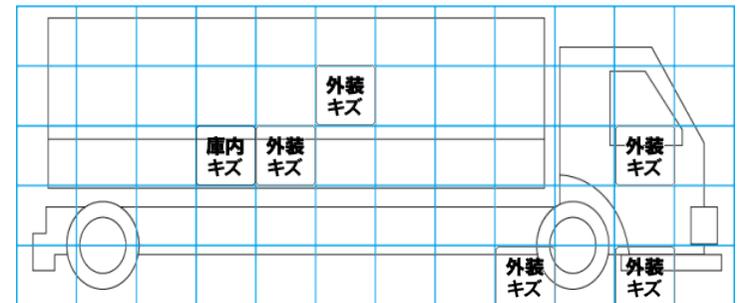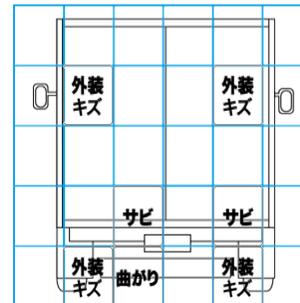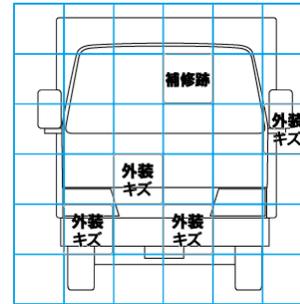

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----