

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年6月	TKG-FC9JKA	冷凍バン	FC9JKA-22948
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
408.135km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,360 mm 幅: 2,120 mm 高: 2,150 mm 門高: 2,120 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	インタークーラーホースにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	○	キャップ欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目		
マフラー	◎		オーディオ	◎		結果	状態	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		ハンドル	○	
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ システムフロア	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ・傷。
エンジンキ-2本。
R5/3走行距離:349,900km時クラッチOH
記録簿 有 (R1/6~R5/6)





タイヤ残量			
単位: mm			
6	1		
-	-		
7	7	7	7
-	-	-	-
スペア	3	-	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スペア	225/80R17.5	-	

素材: スチール 備考: リヤ4本再生タイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	4TB0181	平成29年
【備考】断熱: リヤ75mm・サイド75mm。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。90度ストッパー。前方水抜き穴2ケ。内張りキズ汚れ有。右観音扉内張り剥がれ。左サイドバンパー曲がりキズ。リヤ式ファンター割れ。左観音扉ストッパー取付部穴開き。ボデー外側傷・凹み。			
冷凍機/直結	デンソー	DS42LN-P42	平成29年6月
【備考】-32℃設定 +22.5℃ → -0.5℃ 確認(1h)。稼働18737h。			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6485D 「S80401617」	平成29年
【備考】PG寸法: 全長1550mm・全幅2180mm・有効長1285mm・有効幅2115mm。最大荷重1000kg。ラジコン付。庫内リモコン欠品。左油圧シリンダーにじみ。キャストガイド曲がり。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

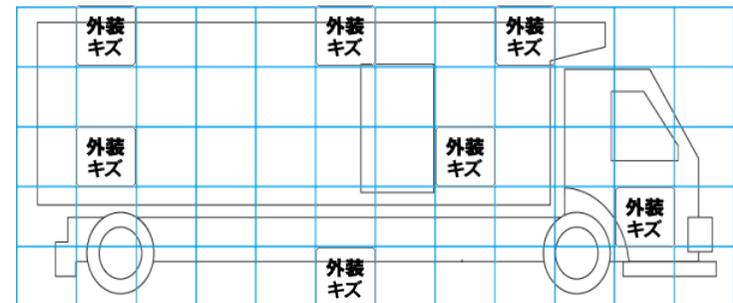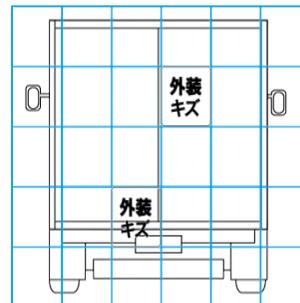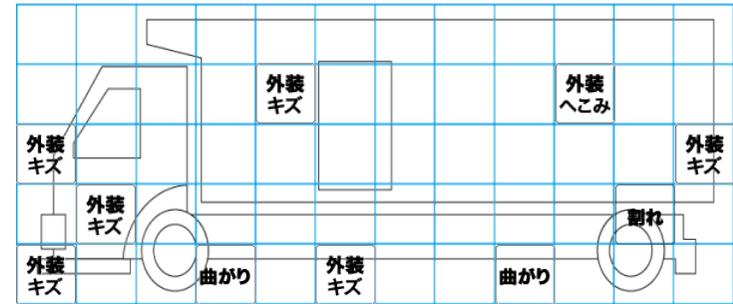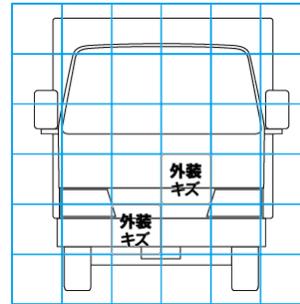

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----