

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成22年7月	BDG-XZU304X	高所作業車	XZU304-1010007
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
134,288km	136PS/100KW	M/T 5速	ハキューム	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	△	作動しない ESランプ点滅	走行関係		
排気	◎		異常ランプ	○	ESランプ点滅			
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
			タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 80L
上物仕様			点検項目 結果 状態			デフ		
						点検項目 結果 状態		
ギア鳴き	◎		床材質	/		異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 キャブ天井凹み キャブ内 傷・汚れ 有り
 エンジンキー3本 ボディキー1本、フロントガラスウェザーストリップ (運転席側上部) 雨漏れ
 記録簿 有 (H24/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	3			205/85R16	205/85R16		
-	-			-	-		
4	4	4	4	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	2	-		スペア	205/85R16	-	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	アイチ	SB10A 「731164」	平成22年6月
【備考】 3段式伸縮ブーム 作業床高さ9.7m 作業床積載荷重200kg アワメーター8510.0h FRPバケット 敷板4枚			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

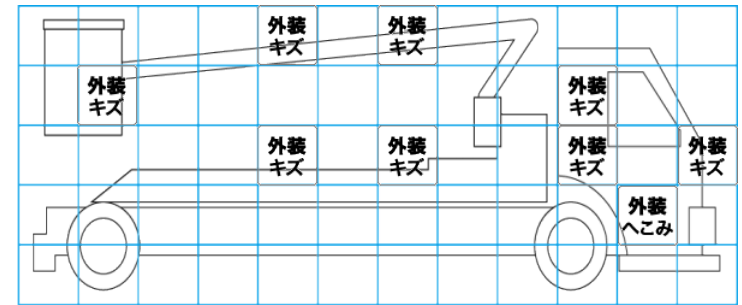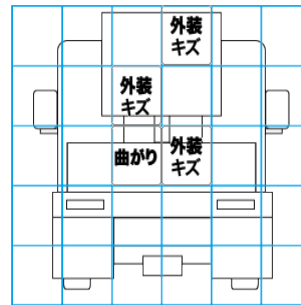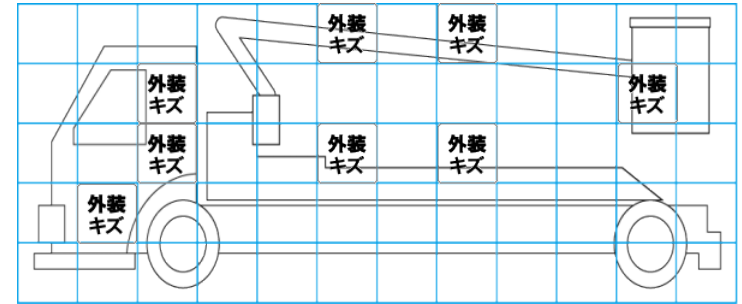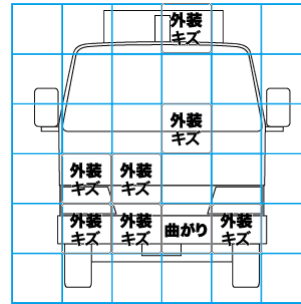

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ