

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成24年5月	TKG-FK61F	アルミウィング	FK61F-550911	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
238,223km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 6,250 mm 高: 2,340 mm	幅: 2,220 mm 門高: 2,240 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	○	バルト鳴き
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	テールパイプ補修有り
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタダー	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアクン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	△	DPD
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
ミラー	○	左ミラーカバー擦れ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L メイン150L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 エンジンキー1本、右ヘッドコンソールスピーカーカバー欠損、F左右ショックにじみ

記録簿 有 (R5/2)

▼

タイヤ残量

単位：mm

3

3

—

3

3

3

3

—

—

9

—

スペア

▼

タイヤサイズ

225/80R17.5

225/80R17.5

—

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

—

225/80R17.5

—

スペア

225/80R17.5




—

素材：スチール

備考：純正メッキホイールキャップ付き

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMT 「W6D5127」	平成24年4月
【備考】引き出しフック5対、庫内灯3ヶ、ラッシングレール2段、パレティナガイド、庫内キズ汚れ有り			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HWSA 「G4DD693」	平成24年3月
【備考】コーションプレート不鮮明、最大昇降質量1000kg、全長1580mm、全幅2230mm、有効幅2140mm、キャストストップパー迄1300mm、庫内リモコン、			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無

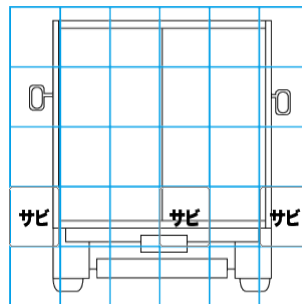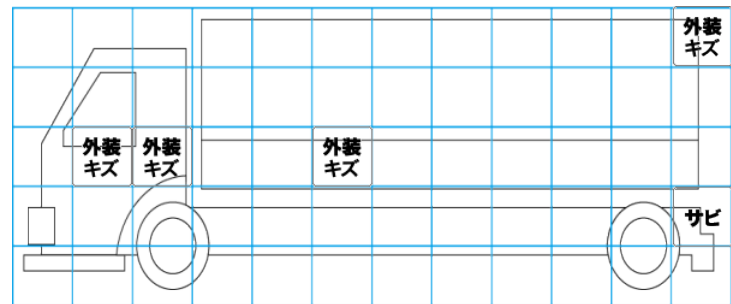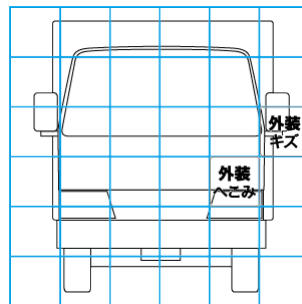

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------