

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年6月	TKG-FD7JLAG	冷凍パン	FD7JLA-23430
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
382.887km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,170 mm 幅: 2,260 mm 高: 2,060 mm 門高: 2,055 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	ロッカーケース 滲み	オルタネーター	◎		ウインカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態			
ギア抜け	◎		床材質	/	アルミ	デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項 オートクルーズキャンセルスイッチ破損  
キャブ天井凹み キャブ内傷・汚れ有り  
エンジンキー2本 ボディキー1本





記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
1	0			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
2	0	0	2	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	0	-		スペア	225/80R17.5	-	-

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GLF7 (R-MVSGLF7Q306425) [E5E7027]	平成29年
【備考】断熱材 サイド75mm/リヤ65mm 観音式サイド扉 ラッシングレール2段パレティナガイド エアリブ ジョロダーレオン4列 水抜き穴 前方2ヶ所 LED庫内灯3個 90度ストッパー1対			
冷凍機/直結	菱重	TDJS50A-L2 [726400276BL]	平成29年
【備考】マッハ30.0℃設定 1hで26.9℃→マッハ0.7℃確認 積算運転時間4416h			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H [17T038523N]	平成29年
【備考】庫内リモコン キャスターストッパー 全長1570mm 全幅2235mm 有効長1350mm 有効幅2190mm 最大昇降能力1000kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)

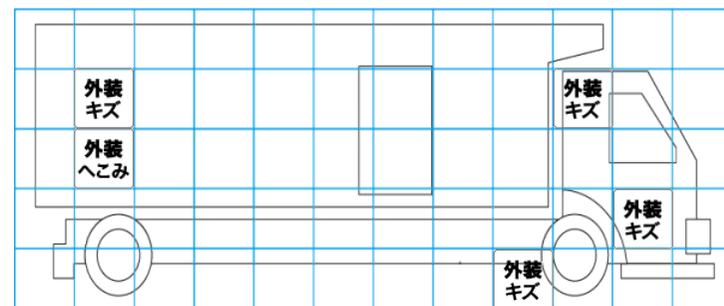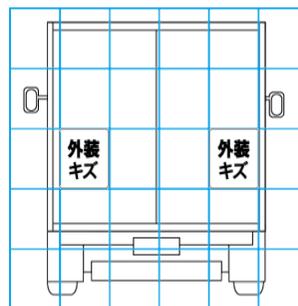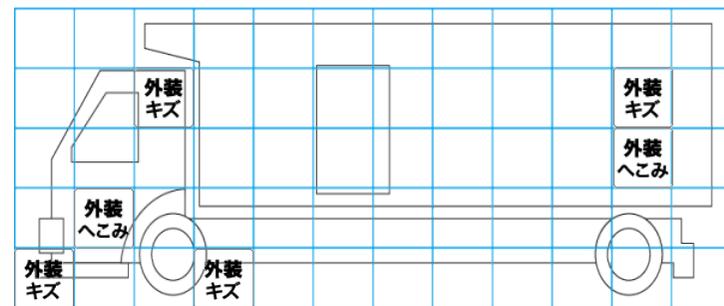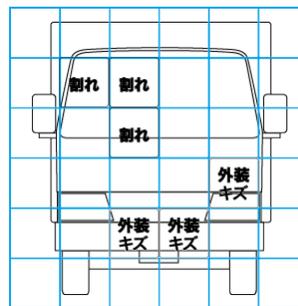

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----