

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年1月	TKG-FC9JKAA	冷凍パン	FC9JKA-17116
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
365,973km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,250 mm 幅: 2,310 mm 高: 2,120 mm 門高: 2,090 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	HID 右レンズ傷
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	○	左右キャップ欠品。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	○	シャックル摩耗
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	/	ステンレス	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。右ドア皿欠品。インハネポケット欠品。
エンジンキー3本、ボデーキー4本。





記録簿 有 (H29/1~R5/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
0	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
2	2	5	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	0	-		スペア	225/80R17.5	-	-

素材: スチール 備考: リヤ4本再生タイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	HFCKA-FKAFDN 「4KZ0207」	平成27年
【備考】 断熱材: サイド50mm リヤ50mm。ラッシングレール2段、ジョロダーレール4例、水抜き穴2対、庫内灯4ケ(1ケ不灯)、左サイド扉片開き式、90度ストッパー曲がり部品欠品(使用不可)、庫内右バルティナガイド(外れ・ガタ)、左観音扉内凹み穴あき、右観音扉外側下モール外れ、リヤ台枠凹み、リヤステップ曲がり。			
冷凍機/直結	菱重	TDJS40A-L2 「461400493BL」	平成27年
【備考】 -5℃設定、+18.0℃ → +2.5℃ (1h) 確認。稼働時間1427h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

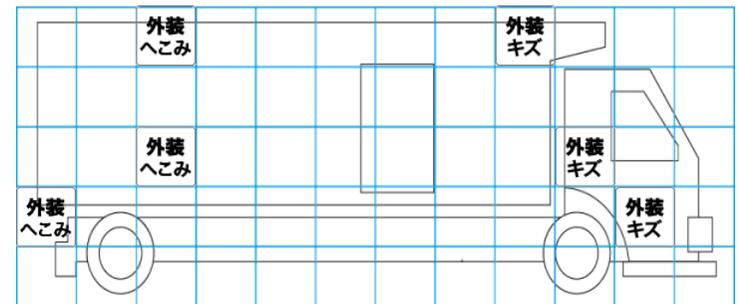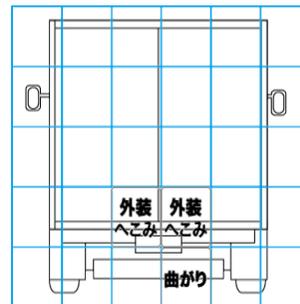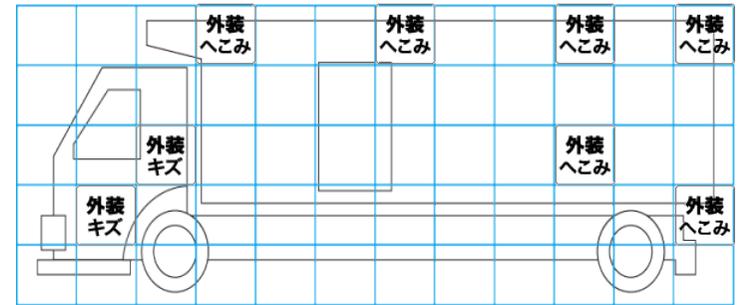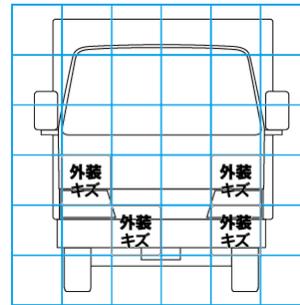

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----