**U⊔**GROUP 車両チェックシート 管理番号:1136029 日付: RO7, 04/04 車両情報 車名 初年度登録 **型式** 車台番号 形状 いすゞ 平成28年11月 TKG-FRR90S2 FRR90-7098602 冷凍バン シフト ブレーキ 走行 馬力 ボディ内寸 長:6,220 mm 幅: 2,140 mm 358,199km 210PS/154KW M/T 6速 エアー 高: 2,040 mm 門高: 2,040 mm ◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです エンジン 電装関係 キャビン 点検項目 結果 状態 点検項目 結果 状態 点検項目 結果 状態 破れ、へたり、 擦れ、汚れ 0 0 シート ±/ =/ オイル混入 : (0) スターター . (0) .......... オイル漏れ ◎ オルタネーター ◎ ヘッドライト : 0 :HID ..... ウィンカー 0 水混入 . 0 P/W (運転席) : ◎ : ............ ワイパー : 0 : 水漏れ ◎ P/W(助手席) ◎ ..... ミラー 燃料漏れ ◎ 坂道発進装置 ◎ 排気 0 異常ランプ 0 J7F 🔨 🔍 走行関係 オーディオ © バックカメラ © カラー マフラー • • 結果 ..... 点検項目 状態 ターボ ◎ リーフサス 0 冷却水吹返 ◎ 電格ミラー 0 エアサス ETC / ミッション パワステ ⊚ タコグラフ : / : 点検項目 結果 状態 ハンドル O 擦れ 上物仕様 ..... 4.... • © ◎ スチール 100L 燃料タンク 結果 状態 点検項目 ギア抜け : 0 クラッチ ◎ 床材質 / アルミ 縞板 デフ : ◎ 結果 点検項目 状態 オイル漏れ : ◎ 異音 0 リターダ リターダ : / : オイル漏れ デフロック 特記事項 キャブ内キズ・汚れ。 右ドアフェンダーパネル外れ・ガタ。 エンジンキー1本(キーレス付)。 記録簿 有(H29/2~R6/8)

<u> </u>	タイ	ヤ残量		<u> </u>		タイヤ	<b>ッ</b> サイズ	
2	4	4	<u>単位:mm</u>	<u>225/80F</u>	R17.5_	225/80R17.5 — 225/80R17.5	225/80R17.5 — 225/80R17.5	225/80R17.5
					<del></del>			
	スペア	6			スペ	ア	225/80R17.5	

	上物仕様						
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式				
冷凍バン	東プレ	「F165590」	平成28年7月				


【備考】断熱材:サイド75mmリヤ75mm。ラッシングレール2段、90度ストッパー、水抜き穴前方1対、庫内灯3ケ、 左側面外装割れ補修あと。


冷凍機/直結		東プレ			XV7 「F1	72LOC-U 65590J	平成28年7月	
1	【備考】-30℃設定	+19.0 ℃	> →	-8.0℃	(1)	(在認。	稼動時間412	24h。


格納ケート 極東開発工業 「16T058739Y」	格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2 「16T058739Y」	平成28年
---------------------------	-------	--------	--------------------------------	-------

【備考】PG寸法:全長1570mm全幅1990mm有効長1350mm有効幅1915mm。最大荷重1000kg、 庫内リモコン欠品、左バンパー部割れ。

	外装		
キャブコーション フレーム番号		フレームのさび	飛石
有 確認済		無	点傷有

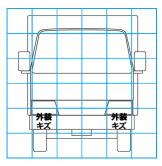

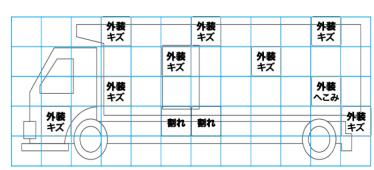

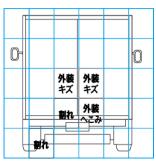



【外装】 【ボデー内】

<b>外装</b> キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	<b>庫内</b> キズ	庫内へこみ	庫内 穴あき	<b>床</b> 汚れ
-----------------	-------	----	-----	----	-----	----	-----------------	-------	-----------	----------------