

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成16年11月	PJ-FK61FKZ	クレーン付平	FK61FKZ-770070
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
481,613km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 5,070 mm 幅: 2,140 mm 高: 890 mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎				えくれ
オイル漏れ	○	ヘッドガスケットにしみ	オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	△	左取付割れ
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			ETC	/		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎		床材質	/	ステンレス 凹み有。	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	△	キャリア取付面 漏れ
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ・キズ。フロント右フェンダー割れ。ルーフ上部フロア付き(曲り有り)。フロントガラスワイパーキズ有。安全窓内窓欠品。左右テールレンズ外側割れ。エンジンキー1本(スペアキーなし)。キャブロックレバー曲がり不良。

記録簿 無()





タイヤ残量			
単位: mm			
8	7		
—	—		
7	8	7	8
—	—	—	—
スペア	0	—	

タイヤサイズ			
	265/70R19.5	265/70R19.5	
	—	—	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—
スペア	265/70R19.5	—	

素材: スチール 備考: リヤ3本再生タイヤ。スペア欠品。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	古城ボデー	0411036	平成16年11月
【備考】 煽り4方膨らみ、穴あき腐食有り。リヤアオリ高さ710mm。水抜き穴1ヶ所。台枠後方亀裂有り。横ネタ割れ有り。リヤフレーム曲り有。床ステンレス、煽り鉄。			
クレーン/クレーン	ヒアブ	098 「4164」	平成16年
【備考】 フーム3段、グラッフル付き。※フーム伸縮油圧シリンダー1本曲り、油圧ホース外れ、作動不能。アウトリガー左右油漏れ。油圧オイルポンプ付近漏れ。 取説あり。旋回、グラッフル作動確認済み。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有

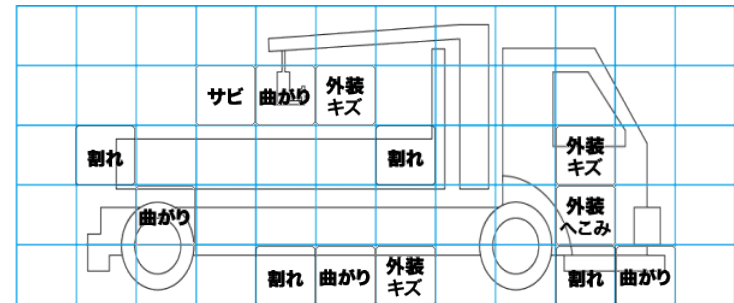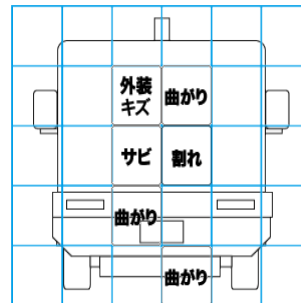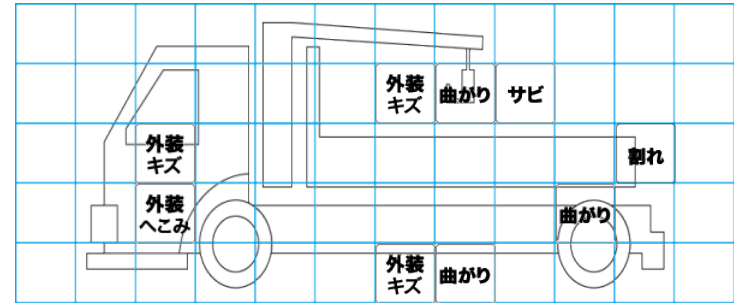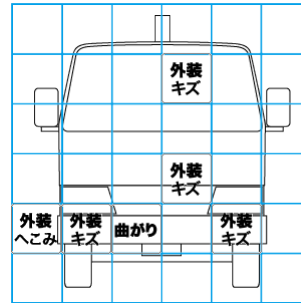

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----