

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年5月	QPG-FP64VDR	トラクタ	FP64VD-520062
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
500,794km	420PS/309KW	A/T イノマツ 12速	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	ロッカーケースにじみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	○	ステカカバー欠品	パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	アルミ 350L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	○	リヤ付近。				デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 *キャブバック凹み。キャブ内汚れ、キズ。蛍光灯レンズ割れ。左右天井グリップ、内張クリップ欠品。フロントバンパーコーナーカバー左右欠品。外気温センサー断線。右ドアグリップ曲がり。ブレーキバルブ、キャブサス他エア漏れ各部あり。プロベラシャフト脱落防止ブラケット折れ。エンジンキー1本、スベア無。





記録簿 有 (H30/5~R4/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
0	5			11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
-	-			-	-		
2	3	1	1	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
-	-	-	-	-	-	-	-
スベア	-	-		スベア	-	-	-

素材: アルミ 備考: フロント左段減り、リヤ再生タイヤ、スベア欠品。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	HP-1300-D 「11015978」	平成28年3月
【備考】 第5輪荷重11500kg。キャパシティー13000Kg。右カブラーレール曲がり。アルミ工具箱へコミ。左サイドバンパー前後亀裂。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

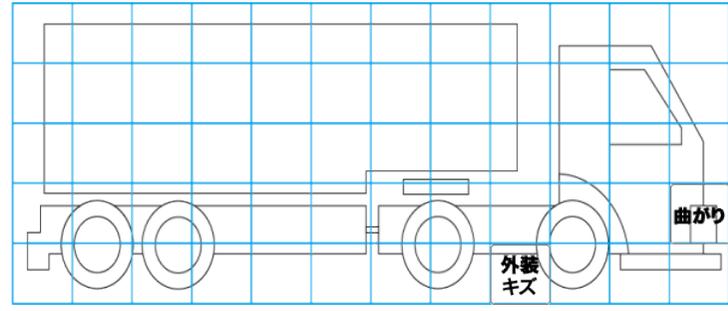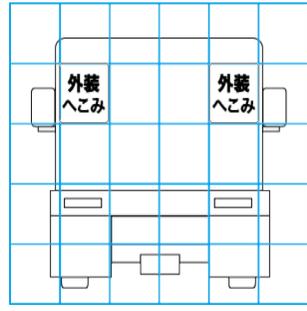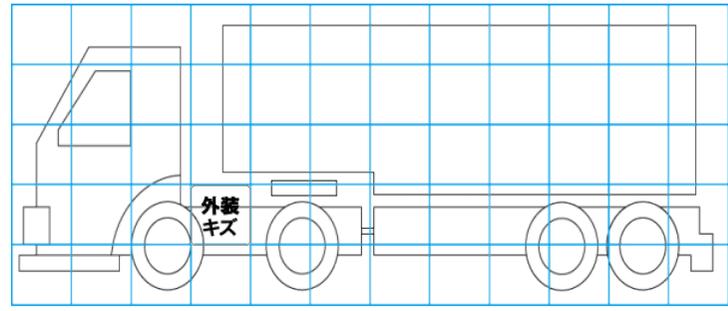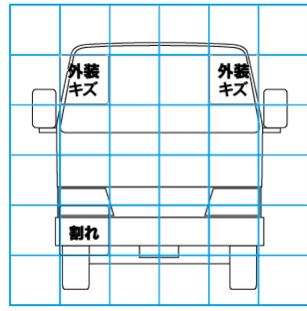

【外装】	【ボディ内】
<input checked="" type="checkbox"/> 外装キズ <input checked="" type="checkbox"/> 外装へこみ <input type="checkbox"/> うき <input type="checkbox"/> 曲がり <input type="checkbox"/> サビ <input type="checkbox"/> 補修跡 <input type="checkbox"/> 割れ	<input type="checkbox"/> 庫内キズ <input type="checkbox"/> 庫内へこみ <input type="checkbox"/> 庫内穴あき <input type="checkbox"/> 床汚れ