

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年8月	2DG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-102527-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
715.633km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,330 mm 幅: 2,280 mm 高: 2,290 mm 門高: 2,060 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ I型キーストン	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。インパネポケット欠品。リヤ右ナンバー灯凹み。エンジンキー1本(スベア無し)。ドアキー1本。キーレスリモコン1ヶ。

記録簿 有 (R1/8~R3/8、R5/2、R6/6)





タイヤ残量			
単位: mm			
4	4		
—	—		
8	8	6	8
6	5	8	9
スベア	12	—	

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア	295/80R22.5	—	

素材: アルミ 備考: フロント・リヤサイズ違い

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TB7053 「B060536」	平成18年6月
【備考】*年式違い。断熱: リヤ50mm・サイド75mm。ジョロダールール4列。ラッシング2段。庫内灯4ヶ。水抜き穴前後2対。左サイド片開き式ドア。フェリーフック1対。後方上部工E/外し後有。観音扉内側腐食・錆有。左後方コルゲートパネル穴あき。			
冷凍機/サブエンジン (スタンバイ付)	菱重	TU73E25	平成18年
【備考】-30℃設定 +17℃ → -7℃ 確認 (1h)。稼働時間29225h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)

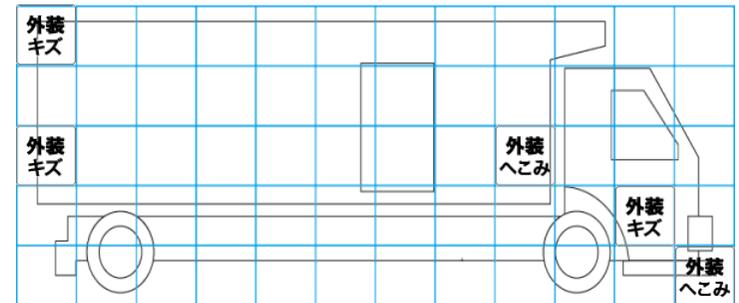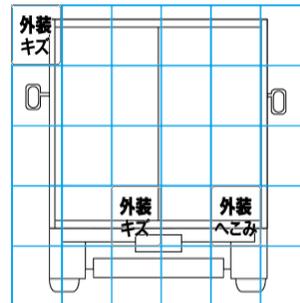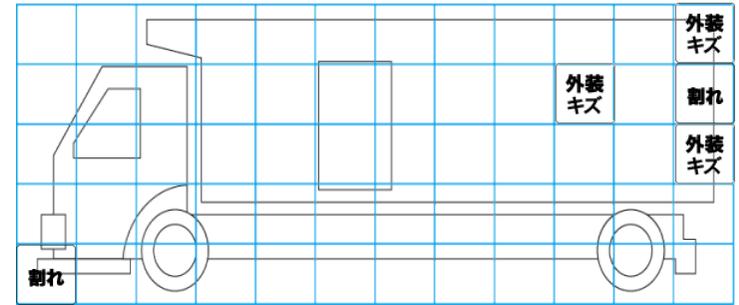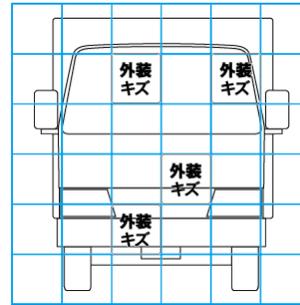

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----