

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年6月	2DG-FR1AHJ	冷凍パン	FR1AH-101711-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
804,683km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,370 mm 幅: 2,290 mm 高: 2,250 mm 門高: 2,210 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	△	LED 左レンズ傷・内部割れ
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	変りミラーステーカバー欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ I型キーストン	リーフサス	/	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	総輪エアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
リターダ	◎	永久磁石式						
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	

特記事項 *2022/11/8 670589Km時、ディーラーにてエンジンAssy交換済(記録簿(控)コピー有)
 キャブ内 傷・汚れ 有り
 エンジンキ-2本、ボディキ-4本、キ-レスリモコン1ヶ。
記録簿 有 (H30/10、R4/11~R6/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	8			275/80R22.5	275/80R22.5		
-	-			-	-		
4	4	4	4	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
0	0	0	0	-	-	-	-
スペア	3	-		スペア	275/80R22.5	-	
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F185047」	平成30年
【備考】 断熱サイド85mm/リヤ100mm ラッシングレール2段 エアリブ ベレティナガイド ショロダレーン4列 水抜き穴4ヶ所 LED庫内灯6個 右観音扉内下部凹み・割れ			
冷凍機/サブエンジン (スタンバイ付)	サーモキング	UT1200	平成30年
【備考】 マイク29℃設定 1hで16.1→マイク13.0℃確認 ユニット運転時間84448h			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)

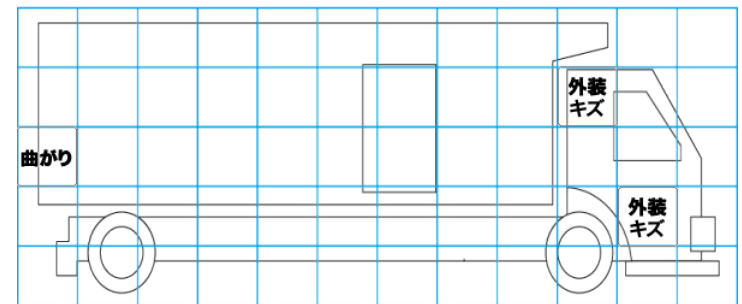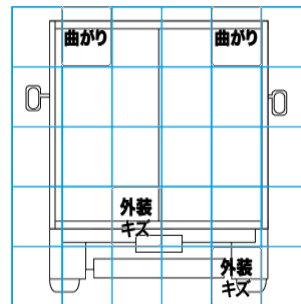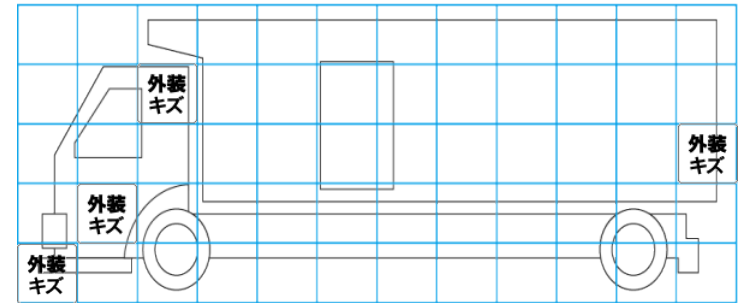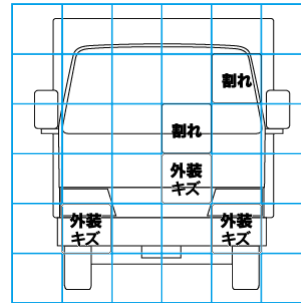

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ