

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年7月	TKG-FD7JKAG	冷凍パン	FD7JKA-10475
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
401,105km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:5,960 mm 幅:2,190 mm 高:2,090 mm 門高:2,060 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	エンジン後部にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアクン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストンタイプ

キャン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	○	後：右割れ、左割れ 後左右レンズひび
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。右テールランプレンズ割れ。ナンバー灯カバー欠け。

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	9	10			225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—			—	—	
8	9	9	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		4	—			225/80R17.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GMF1 「E5E2596」	
【備考】ラッシングレール2段。エアラインレール。庫内灯4灯。水抜き穴前後4か所。ジョロダーレール2列。リヤ扉3枚折。90度ストップパ付。断熱材サイド60mmリヤ60mm。送風ダクト付			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS50A-L2	
【備考】－30℃設定（1Hで+8℃→－11℃確認）			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-3MRA2 「13TOG8510NJ」	
【備考】2枚折。最大荷重1000kg。ラジコン付。PG寸法：全長1570mm全幅2090mm（有効長1230mm有効幅2020mm）			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

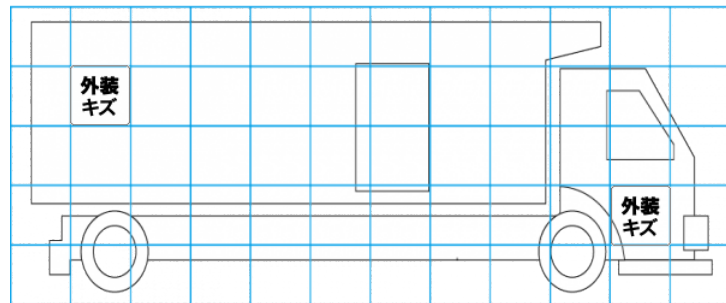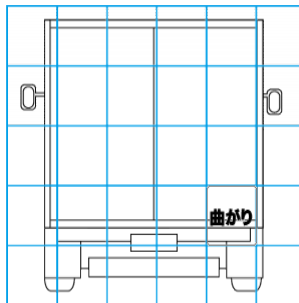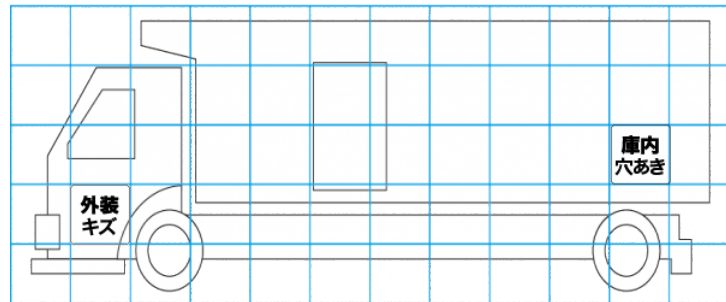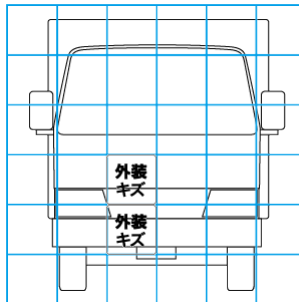

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------