

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう	平成27年7月	QPG-FS64VZ	アルミウィング	FS64VZ-510992		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
601,258km	380PS/279KW	M/T 7速		エアー	長:9,590 mm 高:2,610 mm	幅:2,370 mm 門高:2,520 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	△	ロッカーケースオイル 滲み。オイルパンオイル 漏れ、ひび割れ要交 換。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	○	注意カモニター点灯。
オーディオ	－	
バックカメラ	－	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、 汚れ
ヘッドライト	—	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	左右ワイパー付き
走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	○	擦れ
エアサス	—	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L 300L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。
記録簿 有 (H27/11～R2/5)

タイヤ残量





単位: mm

10	10		
9	8		
5	3	3	3
6	5	8	5
スベア		8	7

タイヤサイズ			
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
.....			
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スペア		<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
素材：アルミ		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	15W05305	平成27年
【備考】センターローラー付き。ラッシングレール2段。庫内灯6個引出フック9対。90度ストッパー付き。			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア 可)

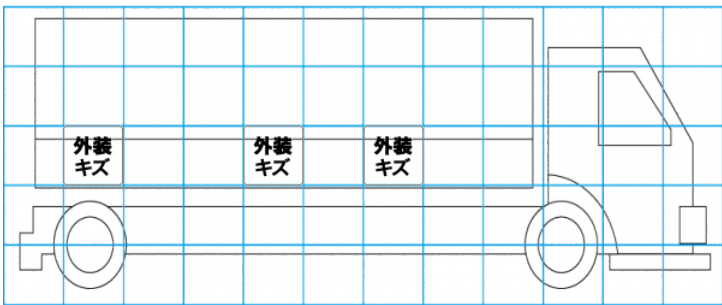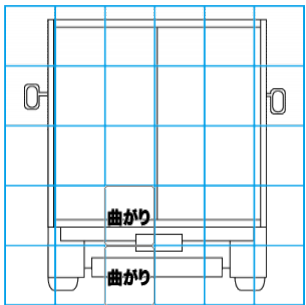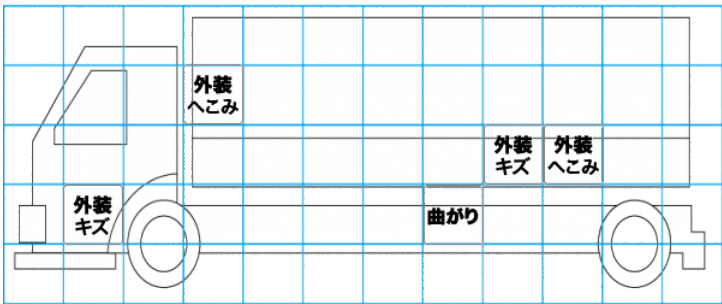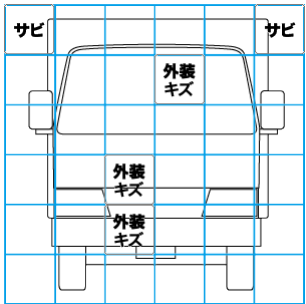

【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ