

車両情報					
車名		年式	型式	形状	車台番号
トヨタ		平成16年12月	PB-XZU341	ドライバン	XZU341-0004989
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
140.213km	135PS/99KW	M/T 5速		バキューム	長：4,520 mm 幅：1,680 mm 高：2,130 mm 門高：2,060 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	－	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	○	レンズ曇り
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	／		ウィンカー	◎	前：後：サイド：
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	／		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		ミラー	○	アンダーミラー欠品
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	－		点検項目	結果	状態
ターボ	／		オーディオ (不具合)	◎		ハンドル	○	擦れ
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	－	カラー	エアサス (種類)	－	
ミッション			バックカメラ (不具合)	◎		エアサス (不具合)	／	
点検項目	結果	状態	バックカメラ	◎		パワーステアリング	◎	
ギア鳴き	◎		電格ミラー	／		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		ETC	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
クラッチ	◎		タコグラフ	△	カゼット出てこない。アナログ	デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	／					オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項 キャブ、ボデー文字消し塗装。キャブ内ヤニ汚れ傷。シフトブーツ切れ。フロアメクラキャップ欠品。リモートドアロック付。
記録簿 無（ ）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
1	1			205/70R17.5	205/70R17.5		
－	－			－	－		
4	5	5	4	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
－	－	－	－	－	－	－	－
スペア		5	－	スペア		205/70R17.5	－
				素材：鉄		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK「T2ED313」	平成16年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。90度ストッパー付。左前ベンチレーター1ケ。庫内前面上部収納棚付。左右スライド扉。観音扉合わせ面パッキン切れ（隙間有り）。右観音扉グリップ欠品。			
垂直ゲート	極東開発工業	CV800-	平成16年
【備考】 最大荷重800Kg。手動引出格納式垂直ゲート。歩み板付。PG寸法：全長1210mm 全幅1680mm （有効長1070mm 有効幅1680mm）			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

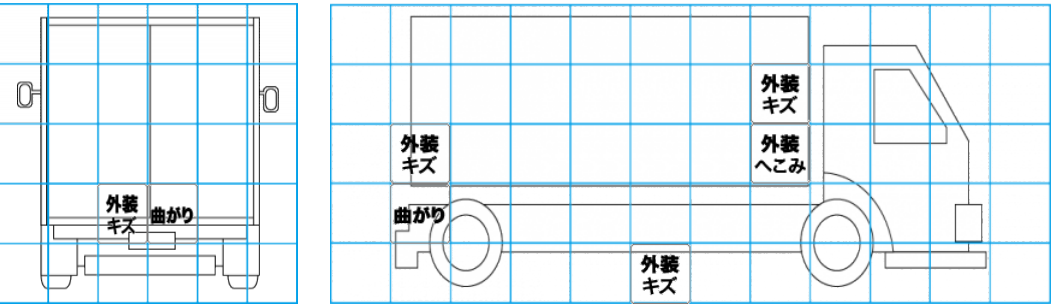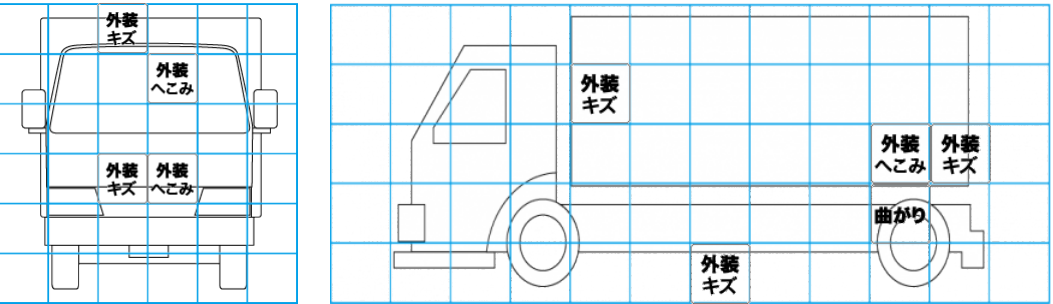

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ