

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成23年12月	SKG-FC9JJAA	冷凍バン	FC9JJA-10187
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
615,090km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：5,820 mm 幅：2,150 mm 高：2,100 mm 門高：2,080 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	－	H I D
オイル漏れ	○	オイルクーラー付近 しみ	オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	○	レンズ左右くもり
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	前： 後： サイド：
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	－				
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	○	アンテナ折れ	点検項目	結果	状態
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	－	カラー	ハンドル	○	擦れ
ミッション			バックカメラ	◎		エアサス (種類)	－	
点検項目	結果	状態	(不具合)			エアサス (不具合)	／	
ギア鳴き	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ギア抜け	◎		ETC	／		リーフサス	○	ジャックル摩耗
クラッチ	◎		タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
異音	◎		デフ			点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	／					オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項	キャブ内汚れ、傷。 インパネポケット欠品。 運転席ドア灰皿ふた外れ。
記録簿 有 (H24.3"R2.9	)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	6			225/80R17.5	225/80R17.5		
－	－			－	－		
7	7	1	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
－	－	－	－	－	－	－	－
スベア	11	－		スベア	225/80R17.5	－	
素材：鉄				備考：スタッドレスタイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	HFCJA-	平成23年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド50mm。 床アルミ縞板張り。 ラッシングレール2段。 庫内灯3ケ。 前方水抜き穴2ケ。 保冷カーテン。			
直結	菱重	TDJS50A-L2	平成23年
【備考】-30℃設定（1hで、+9℃ → -6℃確認）			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-	平成23年
【備考】PG寸法：全長1555mm 全幅2195mm （有効長1300mm 有効幅2060mm） 最大荷重1000Kg。 2枚折り。 右油圧シリンダーオイルしみ。			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

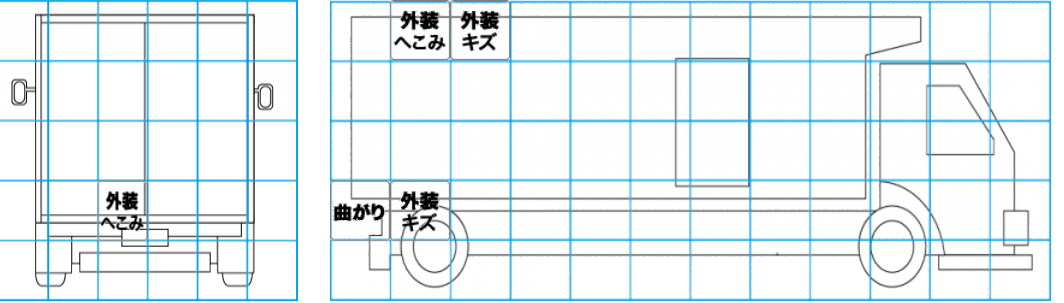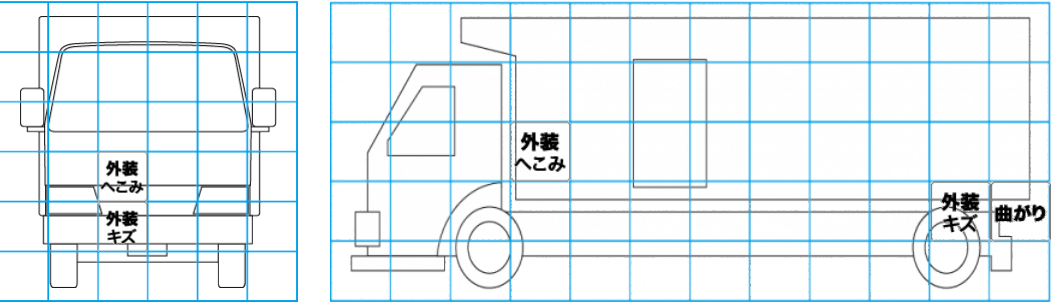

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ