

車両情報					
車名		年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう		平成16年3月	KK-FE82EG	クレーン付・セルフ	FE82EG-502227
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
119,444km	140PS/103KW	M/T 5速		バキューム	長：4,245 mm 幅：1,980 mm 高：380 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風向切替レバー硬い。 風向切替不良	シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	－	ハロゲン
オイル漏れ	○	オイルクーラー付近	オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	前： 後： サイド：
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎	スイッチ接触不良。	ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		ミラー	○	左右ステータス錆有り。
排気	○	接続部より排気漏れ有り。 エキゾーストパイプ	異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	－		点検項目	結果	状態
ターボ	／		オーディオ (不具合)	◎		ハンドル	○	擦れ
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	－		エアサス (種類)	－	
ミッション			バックカメラ (不具合)	／		エアサス (不具合)	／	
点検項目	結果	状態	電格ミラー	／		パワーステアリング	◎	
ギア鳴き	◎		ETC	◎	標準	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
クラッチ	◎		デフ			点検項目	結果	状態
異音	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
オイル漏れ	◎		異音	◎		オイル漏れ	◎	
リターダ	／		デフロック	／				

特記事項	キャビン内汚れ、キズ。R1/09月：走行69,947km時クラッチOH済。
記録簿	無（ ）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7		4		225/70R16		225/70R16
	—		—		—		—
4	3	3	4	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア	225/70R16	—	
素材：鉄				備考：左リヤタイヤ側面に傷有り。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	パプコ		
【備考】リヤ台枠道板掛け付き。			
	ユニック	URV294H「F420080」	平成15年1月
【備考】4段ブーム。手動差し違いハイアウトリガー。最大荷重2.93t。フックイン。ラジコン付き。			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

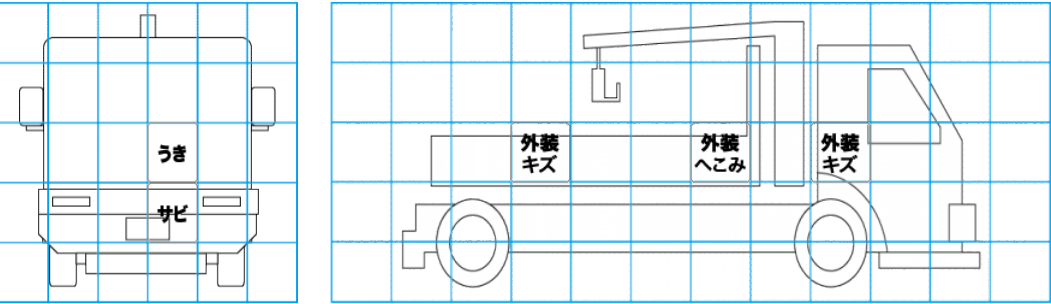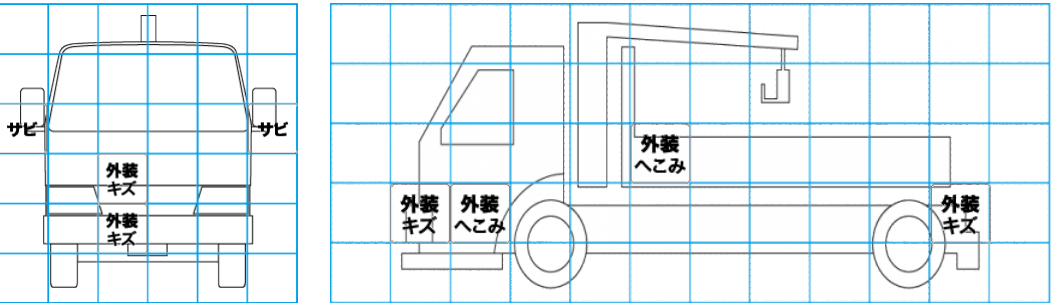

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ