

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
日野	平成27年12月	QPG-FW1EXEG	冷凍バン	FW1EXE-13736	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
350.227km	380PS/279KW	M/T 7速	エア―	長：9,400 mm 高：2,445 mm	幅：2,278 mm 門高：2,258 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風量少ない	シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	―	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	前： 後： サイド:
水漏れ	○	アッパーホースラジエター側にじみ跡有り 冷却水ライン	パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	○	Rrタンク下部にじみ	坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	―				
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	◎		点検項目	結果	状態
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	―		ハンドル	◎	
ミッション			バックカメラ	◎		エアサス (種類)	―	リヤエアサス
点検項目	結果	状態	バックカメラ (不具合)	◎		エアサス (不具合)	◎	
ギア鳴き	◎		電格ミラー	◎		エアサス (不具合)	◎	
ギア抜け	◎		ETC	◎	2.0	パワーステアリング	◎	
クラッチ	◎		タコグラフ	◎	デジタル	リーフサス	◎	
異音	◎					燃料タンク	○	Rrタンク下部にじみ有り スチール 300L 300L
オイル漏れ	◎		デフ			点検項目		
リターダ	◎							
			点検項目	結果	状態			
			異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	◎				

特記事項	ドライブレコーダー、温度記録計、助手席灰皿フタ割れ
記録簿 有 (H28/8~R2/9	)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	10			245/70R19.5	245/70R19.5		
11	11			245/70R19.5	245/70R19.5		
11	11	11	11	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
7	7	7	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スヘア	8	10		スヘア	245/70R19.5	245/70R19.5	
素材：鉄				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	ELGO「E7E1655」	平成27年
【備考】ラッシング2段、ショロダー4列、I型キーストン、センターローラー、庫内灯8ヶ、天井結露防止シート、水抜き穴4ヶ所、90度ストッパ			
サブエンジン (スタンバイ付)	菱重	TU100SAM-CNF	平成27年
【備考】-35℃設定、2エバ			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)

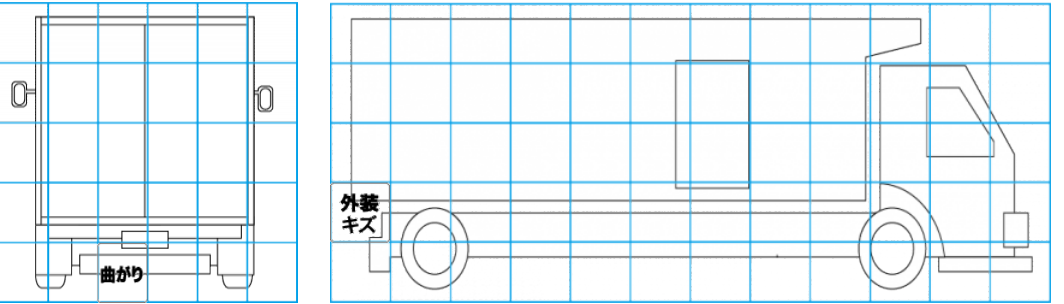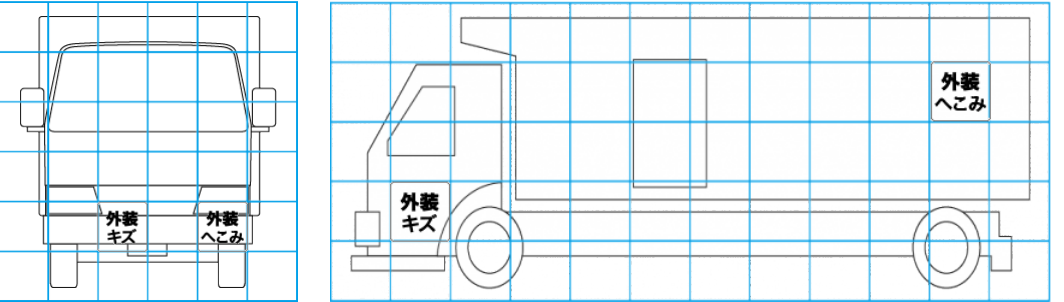

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ