

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成27年12月	QPG-FW1EXEG	冷凍バン	FW1EXE-13750
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
512,950km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,400 mm 幅：2,276 mm 高：2,443 mm 門高：2,260 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	－	
バックカメラ	－	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	デジタル

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴
ヘッドライト	－	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス	－	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





特記事項	ドライブレコーダー、温度記録計、運転席側室内灯レンズ欠品
記録簿	有 (H28/11～R2/3)

タイヤ残量			
単位：mm			
10	10		
	9	9	
8	7	6	8
8	8	7	9
スベア	12	7	

タイヤサイズ			
	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	245/70R19.5	245/70R19.5	
素材：鉄	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	ELGO「E7E1656」	平成27年
【備考】ラッシング2段、床型キーストン、ショロダー4列、センターローラー、庫内灯8ヶ、天井結露防止シート、水抜き穴4ヶ所、90度ストッパー			
サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SAM-CNF	平成27年
【備考】-35℃設定、2エバー			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)

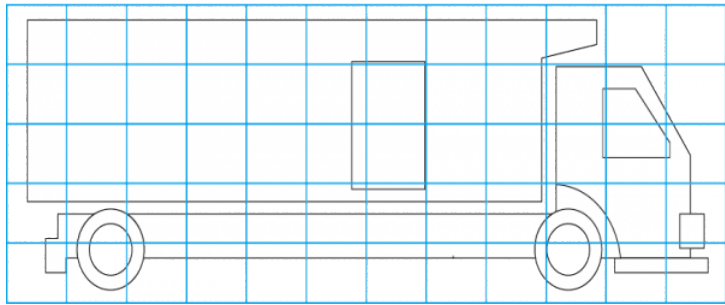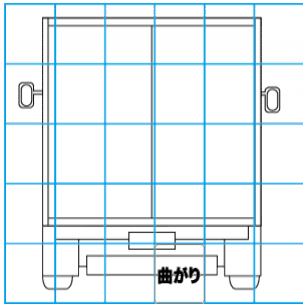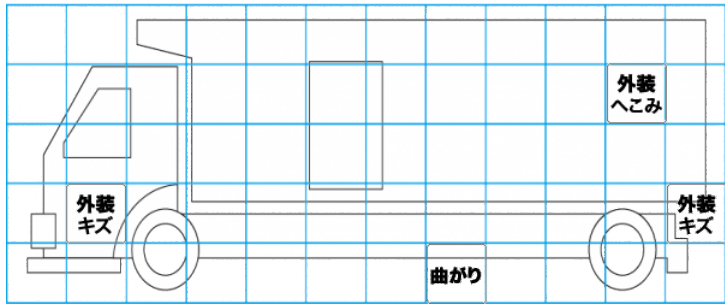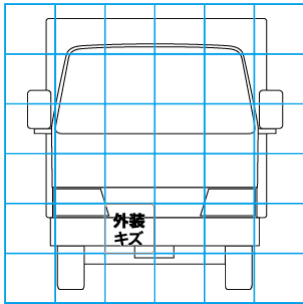

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ