

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成18年6月	PA-FE71DB	ダンプ	FE71DB-521270
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
282,824km	140PS/103KW	M/T 5速	パキューム	長：3,050 mm 幅：1,590 mm 高：370 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎							
オイル混入	◎		エアコン	○	吹出切替と温度調節ダイヤル回り不良。吹出口割れ有。	シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
オイル漏れ	○	ロッカーケース オイルクーラー付近。 フロント廻り滲み。	スターター	◎		ヘッドライト		
水混入	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	△	アッパータンク水漏。	パワーウィンドウ（運転席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		パワーウィンドウ（助手席）	◎		ミラー	◎	
排気	○	エキゾーストパイプ ジャバラ、ガス漏れ	異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ			ハンドル	○	擦れ
ターボ	◎		バックカメラ	—		エアサス	—	
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	リーフサス	○	シャックル摩耗 前後シャックルブッシュ割れ。
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 70L
ギア鳴き	◎		デフ					
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		異音	◎				
異音	◎		オイル漏れ	◎				
オイル漏れ	◎		デフロック	/				
リターダ	/							

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。右ドア灰皿蓋不良。内装ビス穴跡有。ドラックリッパ漏れ。左テルひび割れ。左コナラリッパひび割れ。キャブルーフ凹み有。
記録簿 有（H19.3～H29.9）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	5			205/70R17.5	205/70R17.5		
—	—			—	—		
0	1	0	0	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア	205/70R17.5	—	
				素材：鉄	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD02-31「50B10L626Y」	平成18年
【備考】3方開幌り仕様			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

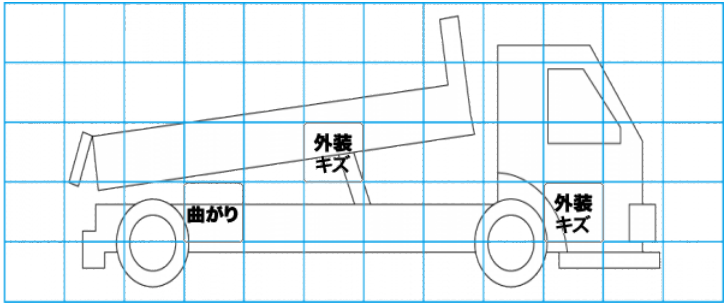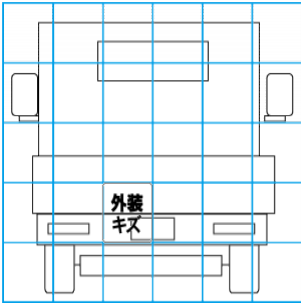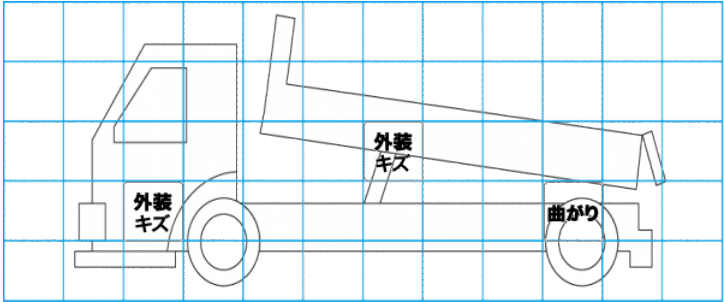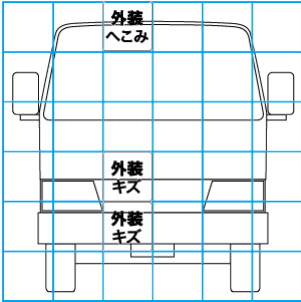

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ