

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成18年6月	PA-FE71DB	ダンプ	FE71DB-521270
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
282,824km	140PS/103KW	M/T 5速	パキューム	長：3,050 mm 幅：1,590 mm 高：370 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎							
オイル混入	◎		エアコン	○	吹出切替と温度調節ダイヤル回り不良。吹出口割れ有。	シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
オイル漏れ	○	ロッカーケース オイルクーラー付近。 フロント廻りしみ。	スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
水混入	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水漏れ	△	アッパータンク水漏。	P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
排気	○	エキゾーストパイプ ジャバラ、ガス漏れ	坂道発進装置	◎				
マフラー	◎		異常ランプ	◎				
ターボ	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ			
冷却水吹返	◎		バックカメラ	／				
			電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	○	シャックル摩耗 前後シャックルブッシュ割れ。
ギア抜け	◎		床材質	／	鉄板	エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 70L
リターダ	／							
デフ			点検項目			結果		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	／							





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。右ドア灰皿蓋不良。内装ビス穴跡有。ドラックリッパ 汚漏れ。左テールひび割れ。左コーナリッパ ひび割れ。キャブルーフ凹み有。

記録簿 有（H19.3～H29.9）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	5			205/70R17.5	205/70R17.5		
—	—			—	—		
0	1	0	0	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		1	—	スペア		205/70R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD02-31 「50B10L626Y」	平成18年
【備考】 3方開煽り仕様			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

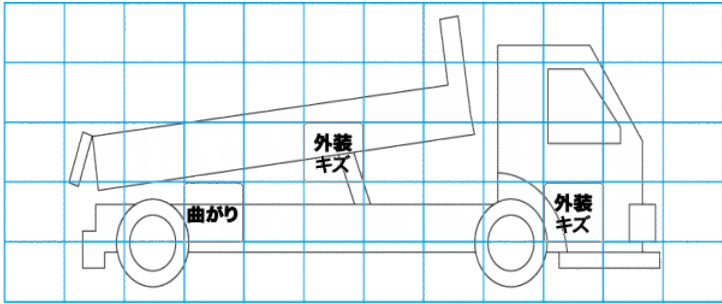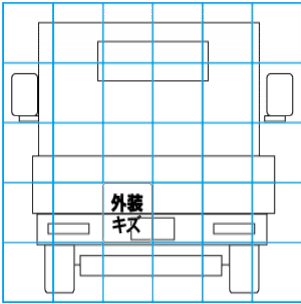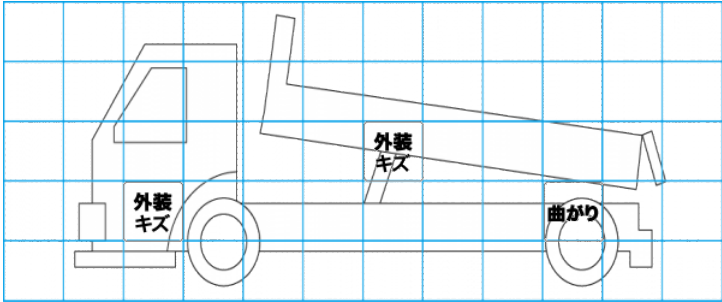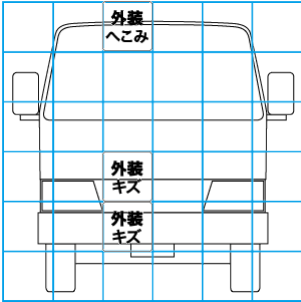

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	腐修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボディ内】