

日付: R2 11/26

担当: 山崎 搬入者:

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ			CYL51V4-7000332	冷凍車
走行	馬力	シフト		
309150 km	370/272 ps/kw	M/T · A/T · セミA/T		7 速
ブレーキ	ボディ内寸 ※レーザー計測して下さい!			
エアリー · パキューム	長: 9.219 m 幅: 2.281 m 高: 2.259 m 門高: 2.103 m			

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	パワステオイルラインヘッドが割れて
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

エアクリナーケース破損

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オイルネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	スイッチ破損
バックカメラ	△	写らない
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	タバコ穴, シートカバー破れ
ヘッドライト	◎	◎ 左水浸入
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	37スルデフロック

特記事項 ETC, タコグラフ, 庫内温度記録計

記録簿 { 無 / 有 () }

タイヤ残量

単位: mm

12	12		
8	8	8	8
9	8	9	9
スペア	6		

タイヤサイズ





295/80R22.5	"		
11R22.5	"	"	"
"	"	"	"

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍機	三菱	TU73DZ25-CN		スタンバイ付、-30℃設定
バン	矢野特殊	TPA3713	H17.2	製造番号B050049
その他				
<p>I型キーストン、シロダー4列、ラッシング2段、エアリブ、2エバ、天井結露防止シート、水抜キ穴×4、左ハ片側開モ、ソヤド了観音開モ、庫内灯×4、フェリ-フック2対</p>				

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
<input checked="" type="checkbox"/> 有・無・()	<input checked="" type="checkbox"/> 確認済・一部不鮮明・見えない
フレームのさび	飛石
無・ <input checked="" type="checkbox"/> 小・中・大	無・ <input checked="" type="checkbox"/> 点傷有・ <input checked="" type="checkbox"/> 飛石有(リペア: <input checked="" type="checkbox"/> 可・不可)



※看板消し作業 (有・無)

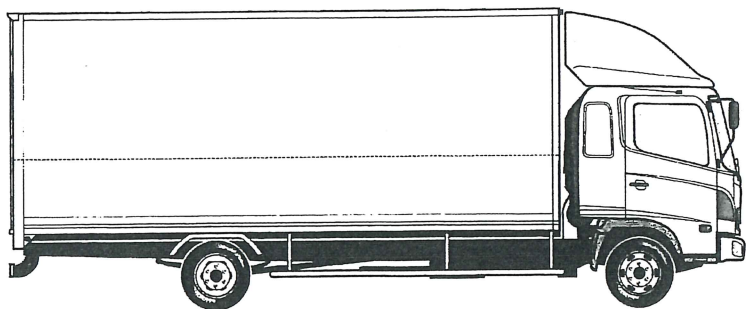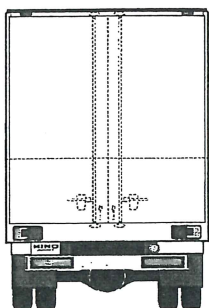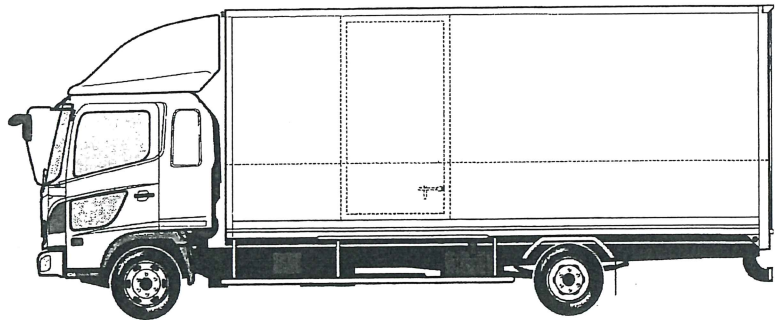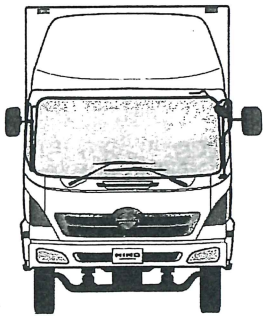

※書き忘れ、窓閉め、スイッチ切り、歯止め 確認しましたか？