

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年9月	QKG-CYJ77A	アルミウイング	CYJ77A-7013001
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
561,932km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,590 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,670 mm 門高: 2,570 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	冷えない 風量が少ない	シート	○	へたり 穴あり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	—	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウインカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	○	エンジン、ミッション 継ぎ目付近にじみあり	パワーウィンドウ (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	○	ABS故障、IESC非作動	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	—		ハンドル	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	—		エアサス	—	
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC	◎		リーフサス	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	300L 300L
ギア鳴き	◎		デフ			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		異音	◎		異音	◎	
クラッチ	◎		オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
異音	◎		デフロック	◎		デフロック	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎							

特記事項 運転席灰皿ふた破損
記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
3	0			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	6			245/70R19.5	245/70R19.5		
3	2	1	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
1	1	2	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		12	—	スペア		245/70R19.5	—
素材:				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルーフ	W9DF129	
【備考】 ラッシング2段 引出しフック9対 庫内灯6ヶ 90度ストッパー			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

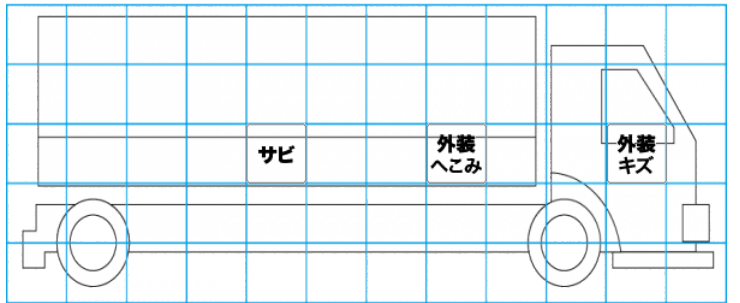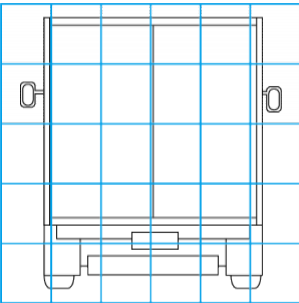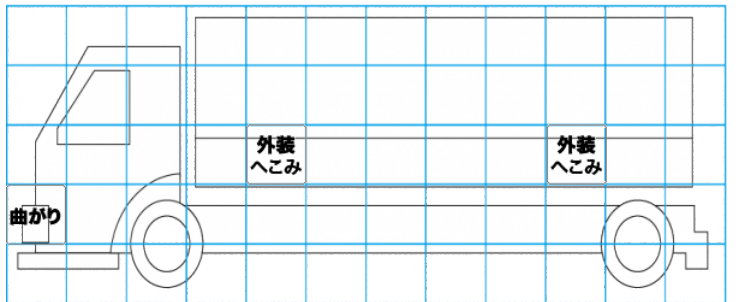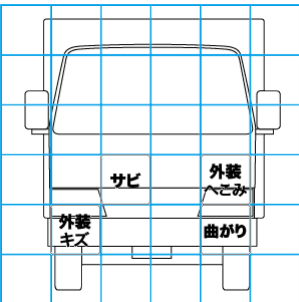

【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ