

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成10年9月	KC-FE648E	バン	FE648E-531527
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
720,086km	140PS/103KW	M/T 6速	パキューム	長: 4,332 mm 高: 2,038 mm 幅: 1,990 mm 門高: 1,907 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	-	
オイル漏れ	○	オイルパン	オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	ハロゲン
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○	テールパイプすす付着	オーディオ	-		点検項目	結果	状態
ターボ	/		オーディオ (不具合)	△	操作不良	ハンドル	◎	
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	-		エアサス (種類)	-	
ミッション			バックカメラ (不具合)	○	不鮮明	エアサス (不具合)	/	
点検項目	結果	状態	電格ミラー	/		エアサス (不具合)	/	
ギア鳴き	◎		ETC	/		パワーステアリング	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	/		リーフサス	○	左右Rrショックにじみ
クラッチ	○	残量少ない				燃料タンク	◎	
異音	◎		デフ			点検項目	結果	状態
オイル漏れ	○	ケース	異音	◎		異音	◎	
リターダ	/		オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
			デフロック	/		デフロック	/	

特記事項 フロアマット穴。フロアカバー破れ。室内汚れ、タバコヤニ大。グローブBOX蓋破損。運転席社外品シートカバー。
記録簿有 (R1/12~H29/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
1	3			225/70R16	225/70R16		
-	-			-	-		
0	2	2	0	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	-	-		スペア	-	-	-
素材: 鉄				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルーフ	DLA「T1LC732」	(不明)
【備考】 天窗。ベンチレーター。リアドア3枚ドア。後付け庫内灯2ケ。			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】 センターローラー跡に板・鉄板張り。前面側面床より450mm高さ鉄板張り。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

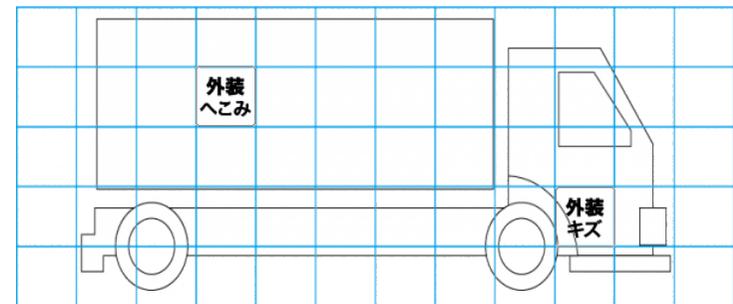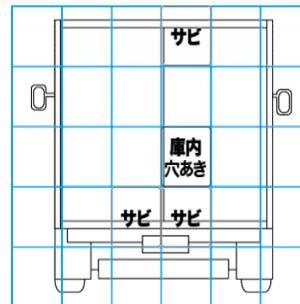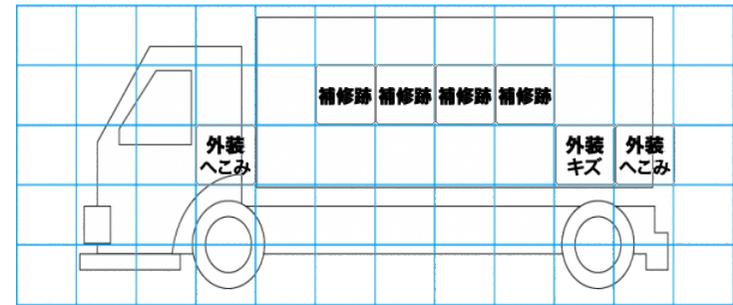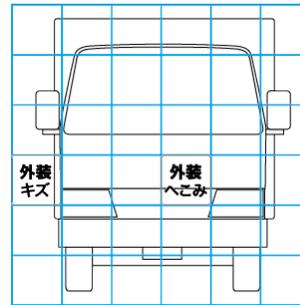

【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床	汚れ