

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成20年11月	PKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7012173
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
623,040km	210PS/154KW	A/T	エア-	長:6,120 mm 幅:2,110 mm 高:2,050 mm 門高:2,040 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	内外気切り替えレバーノブ欠品	シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト(種類)	-	ハロゲン
オイル漏れ	○	オイルしみ ロッカーケース	オルタネーター	◎		ヘッドライト(不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ(運転席)	◎		ウインカー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ(助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	-	ラジオのみ	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		オーディオ(不具合)	◎		ハンドル	◎	
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ(色)	-	カラー	エアサス(種類)	-	
ミッション			バックカメラ	◎		エアサス(不具合)	/	
点検項目	結果	状態	電格ミラー	◎		エアサス(不具合)	/	
ギア鳴き	◎		ETC	◎	2.0	パワーステアリング	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	/		リーフサス	◎	
クラッチ	/					燃料タンク	◎	スチール 100L
異音	◎		デフ			点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎		異音	◎		異音	◎	
リターダ	/		オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
			デフロック	/		デフロック	/	





特記事項 キャビン汚れ、キズ。ドア灰皿蓋左右欠品。 ETC付 アルミホイール。
記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
3	2			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
3	2	2	2	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		1	-	スペア		225/80R17.5	-

素材: アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F084626	平成20年11月
【備考】システムフロアー、ラッキングレール2段、庫内灯3個 断熱リヤ70mmサイド70mm。側面左右内貼り剥がれ穴あき有、リヤ観音扉内貼り剥がれ穴あきモール外れ。			
直結	東プレ	XZ42LOC-C	(不明)
【備考】-30℃設定で1h運転(+10℃--13℃)			
格納ゲート		RAK10-6465D	(不明)
【備考】最大荷重1000kg、2枚折 全長1560mm全幅2000mm(有効長1300mm有効幅1910mm) 庫内リモコン不良			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

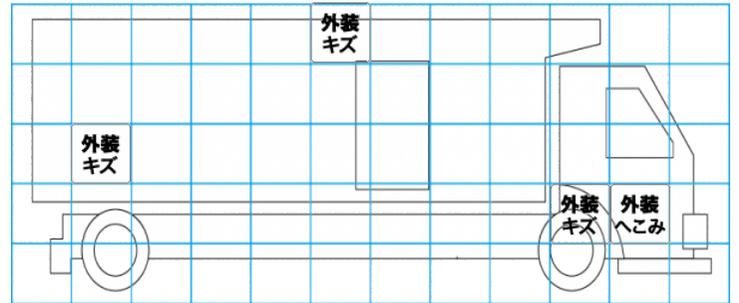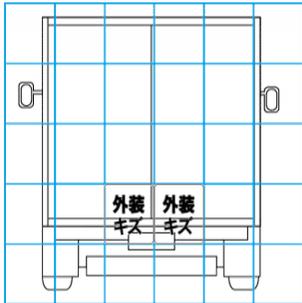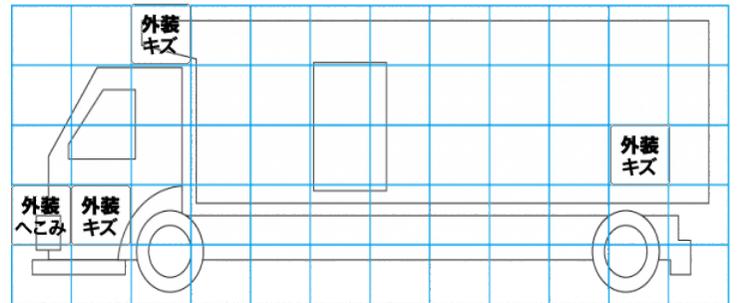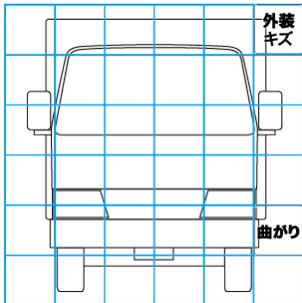

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ