

日付: R2 4/10



車両チェックシート

担当: 7保山 搬入者:

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
イスズ			CYL51V6-7000616	冷凍バン
走行	馬力	シフト		
934994 km	370/272 ps/kw	(M/T) ・ A/T ・ セミA/T 7 速		
ブレーキ		ボディ内寸 ※レーザー計測して下さい!		
(エア) バキューム		長: 9.251 m 幅: 2.294 m 高: 2.151 m 門高: 1.996 m		

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	左前, 左後, オイルフィルター
漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オイルネーター	◎	
パワーウィンド	◎	且カチ席側異音
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	映像暗い
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	◎	
ヘッドライト	◎	○ 左ライト内水入り
ウinker	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	鏡面劣化

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
ターダ	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ペラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	左右輪ロック式

特記事項

デジタル, ETC,

記録簿 [無 / 有 (]

)]



タイヤ残量

単位: mm

14	13		
11	12	11	12
14	14	13	13
スペア	11		

タイヤサイズ

295/80R22.5	"		
11R22.5 14PR	"	"	"
"	"	"	"

主物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
バン	矢野特殊	RTB1001 RTB886-5 TB5473-2	H17.11 H12.4 H7.4	製造番号 B051107 B000398 B950381
冷凍機	菱重	TU73EZ25-C ^N _★		-30℃設定 スタンバイ付 5566H 稼働


その他

ラッシング2段, T型キーストン, エアリブ, ジョロダ-4列, 間仕切り, 天井結露防止シート,
~~2エム~~, 水抜き穴×4, 庫内灯×3, 左サイドドア1枚開き, リアドア観音開き,


外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	(無) ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア: 可 ・ 不可)

※看板消し作業 (有 ・ 無)

検

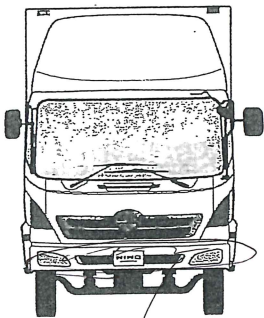


飛石跡

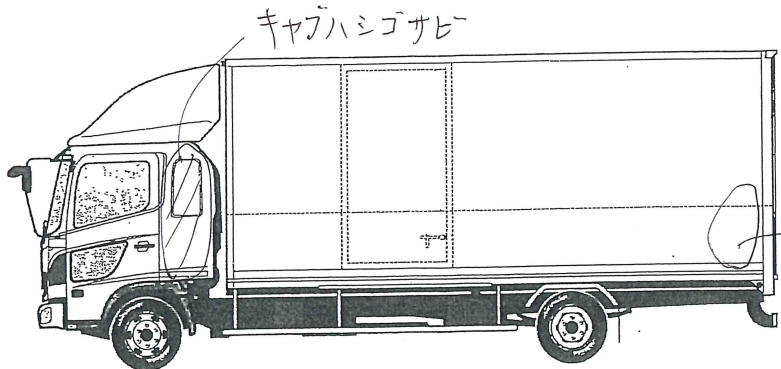


キャブハシゴサレ

歪み

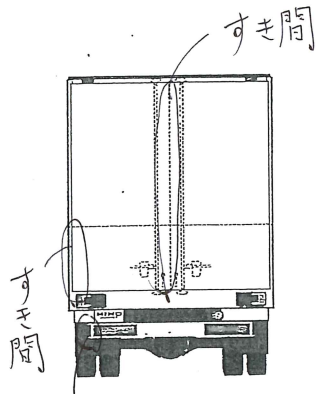

すき間

すき間

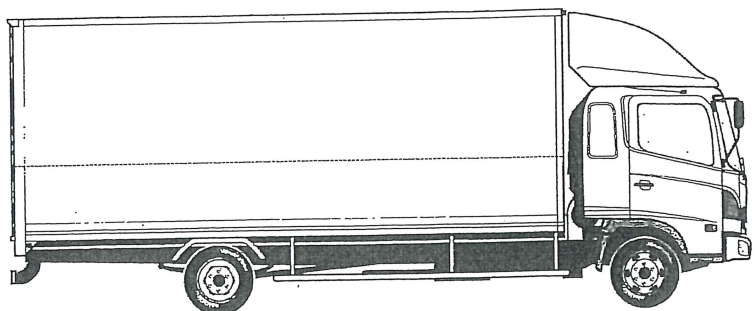

コーナーカバー外れ

※書き忘れ、窓閉め、スイッチ切り、歯止め 確認しましたか？