

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 1年1月	2PG-FW1AHG	冷凍ウィング	FW1AH-108076	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
238,570km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,400 mm 高:2,560 mm	幅:2,350 mm 門高:2,480 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストンタイプ

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストンタイプ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

点検項目	デフ	状態
	結果	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。リヤショックアブソーバ4か所オイルにじみ有。リヤバンパーコーナー欠品。

記録簿 有 (R1,12)

タイヤ残量

単位: mm





	7	7	
	5	7	
5	3	2	4
4	3	3	2
スベア		3	—

タイヤサイズ			
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スペア		<u>245/70R19.5</u>	—
素材：アルミ	備考：スタットレスタイヤ		

素材：アルミ 備考：スタットレスタイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA2698 「B180836」	平成30年
【備考】 ラッシングレール2段。ジョロダーレール4列。水抜き穴前2ヶ所、後2ヶ所。左右上部庫内灯LED2列。 断熱材：リヤ50mmサイド30mmウイング35mm。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU85SA-CNF 「899300239BL」	平成30年
【備考】 -30℃設定（1hで+9.9℃→ -15.9℃確認）			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)

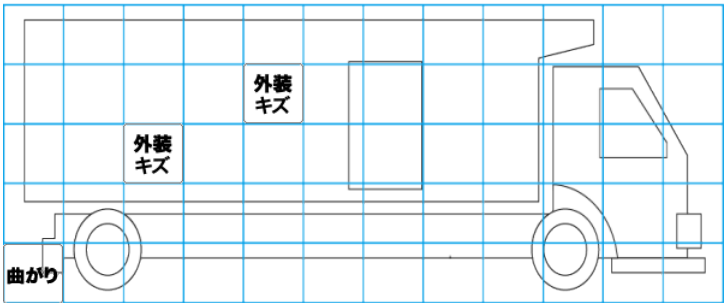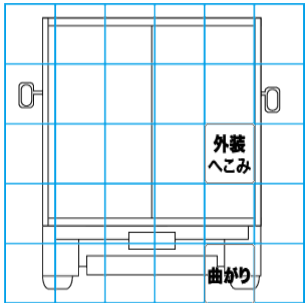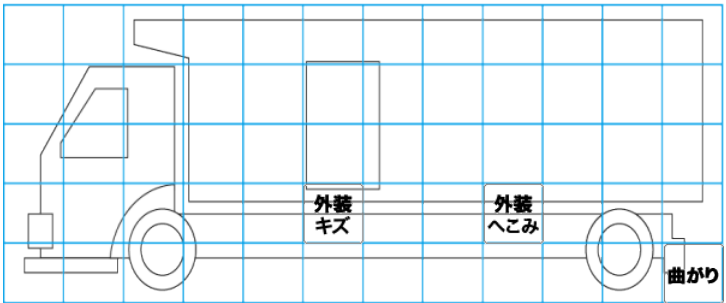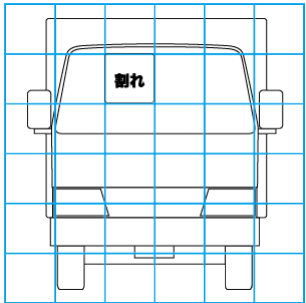

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----