

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
日野	平成16年8月	PB-XZU411M	ドライバン	XZU411-0011509		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
87,739km	135PS/99KW	M/T 5速		バキューム	長:4,410 mm 高:2,172 mm	幅:2,080 mm 門高:2,100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー にじみ
水混入	◎	
水漏れ	△	オイルクーラー付近
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	/	
冷却水吹き返し	◎	

点検項目	ミッション 結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
パワーウィンドウ: (運転席)	／		
パワーウィンドウ: (助手席)	／		
坂道発進装置	／		
異常ランプ	◎		
オーディオ	○	左スピーカー不鳴り	
バックカメラ	◎	白黒 白黒	
電格ミラー	／		
ETC	／		
タコグラフ	◎	アナログ	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	○	ハロゲン 左右レンズ曇り
ウィンカー	○	後： 右割れ R右われ。
ワイパー	◎	
ミラー	○	左アンダーミラー欠品

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。インパネ穴有り。灰皿欠品。シフトレバーブーツ切れ。リモートドアロック付。左ストップレンズ割れ。
記録簿 有 (H27/5~R2/8)

タイヤ残量





単位: mm

	7	7	
	—	—	
4	5	6	7
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	215/70R17.5	215/70R17.5	
	—	—	
215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—
スベア		215/70R17.5	—
素材：スチール	備考：フロント左内側切損部有り。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	キタムラ	T04-6762	平成16年8月
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2個。左右スライドドア付。ベンチレーター前2個、後1個。90度ストッパー付。庫内灯不灯。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

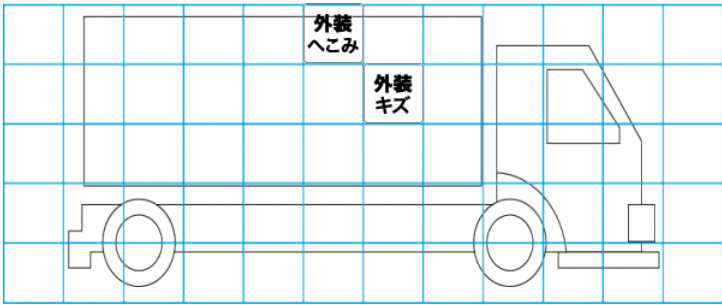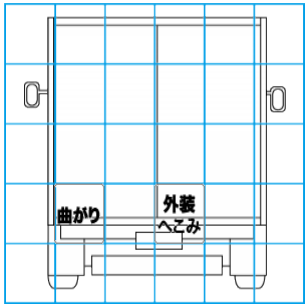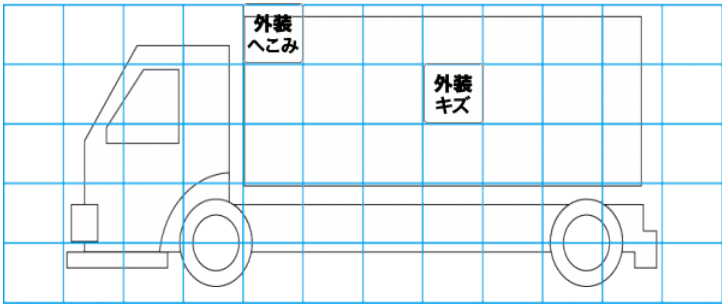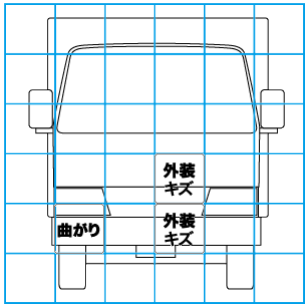

【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ