

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成16年8月	PB-XZU411M	ドライバン	XZU411-0011509	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
87,739km	135PS/99KW	M/T 5速	バキューム	長：4,410 mm 高：2,172 mm	幅：2,080 mm 門高：2,100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	ハロゲン 左右レンズ曇り
オイル漏れ	○	ロッカーカバー にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	後：右割れ R右われ。
水混入	◎		P/W（運転席）	／		ワイパー	◎	
水漏れ	△	オイルクーラー付近	P/W（助手席）	／		ミラー	○	左アンダーミラー欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	○	左スピーカー不鳴り	リーフサス	◎	
ターボ	／		バックカメラ	◎	白黒 白黒	エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／		パワステ	◎	
ミッション			ETC	／		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項


キャブ内汚れ、キズ。インパネ穴有り。灰皿欠品。シフトレバーブーツ切れ。リモートドアロック付。左ストップレンズ割れ。


記録簿


有 (H27/5～R2/8)


タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			215/70R17.5	215/70R17.5		
—	—			—	—		
4	5	6	7	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		8	—	スペア		215/70R17.5	—
素材：スチール				備考：フロント左内側切損部有り。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	キタムラ	T04-6762	平成16年8月
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯2個。左右スライドドア付。ベンチレーター前2個、後1個。90度ストッパー付。庫内灯不灯。			
【備考】			
【備考】			
外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

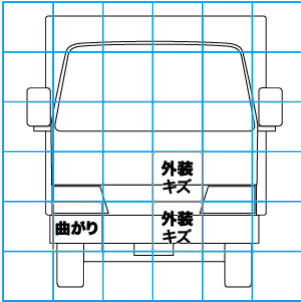

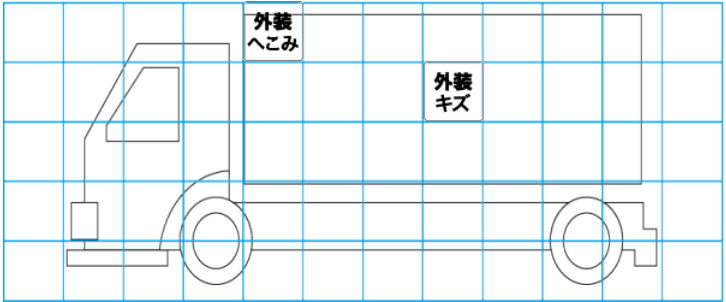

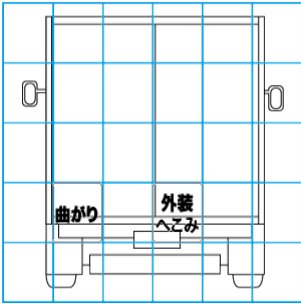

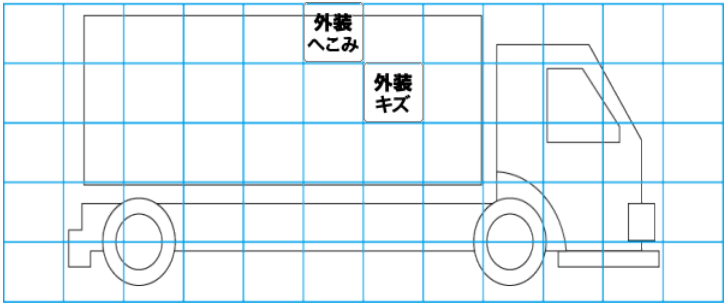

【外装】

外装キズ 外装へこみ うき 曲がり サビ 補修跡 割れ 庫内キズ 庫内へこみ 庫内穴あき 床汚れ

【ボデー内】