

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成22年8月	LKG-FR1EXBG	冷凍バン	FR1EXB-10059
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
92,721km	380PS/279KW	セミA/T プロシフト 12速	エア－	長：9,307 mm 幅：2,295 mm 高：2,279 mm 門高：2,113 mm



◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	○	冷却水内オイル混入有	スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	シリンダヘッド	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	○	オイル内水混入有	パワーウィンドウ（運転席）	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		パワーウィンドウ（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	△	操作不良	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	△	カラー、映らない	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	デジタル	燃料タンク		スチール 300L 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ I型キーストン	オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	/	
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項
記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	9			275/80R22.5	275/80R22.5		
	－	－		－	－		
3	4	4	3	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
10	9	10	9	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア	4	－		スベア	275/80R22.5	－	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPH5615-1「B100546」	平成22年7月
【備考】			
冷凍機／直結	デンソー		平成22年7月
【備考】-32℃設定			
【備考】			
外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

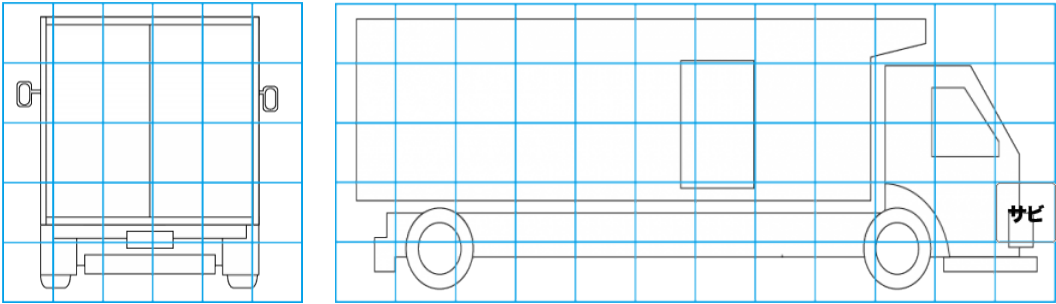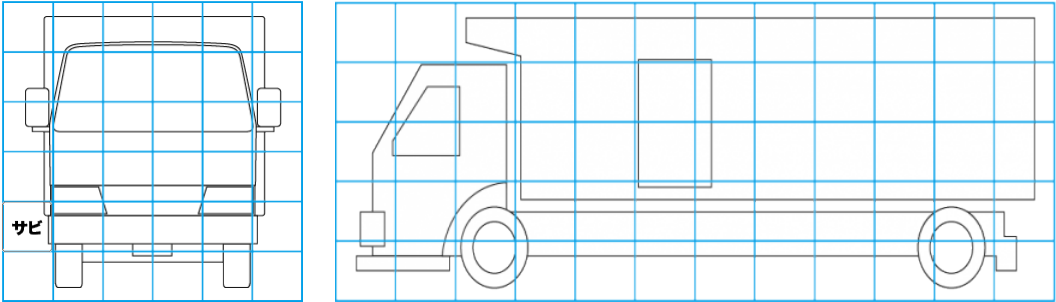

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ