

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成15年3月	KK-FD1JJEA	アルミ平	FD1JJE-10653	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
1,285,474km	235PS/173KW	M/T 6速	エアー	長: 5,320 mm 高: 500 mm	幅: 2,410 mm 門高: 370 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	HID、左不灯 フォグランプ
オイル漏れ	△	クランクシール（フロント、リヤ） オイルエレメント付近漏れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	○	途中で開閉	ミラー	◎	
燃料漏れ	○	サブライボンプ、 高圧パイプ にじみ	坂道発進装置	◎				
排気	○	黒煙	異常ランプ	△	ABS、冷却水警告、 パーキングブレーキランプ点灯			
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 150L
リターダ	/							
デフ								
点検項目	結果	状態						
異音	◎							
オイル漏れ	○	ケースにじみ						
デフロック	/							





特記事項 室内汚れ、タバコヤニ大。助手席バイザー外れ。左サイドガード曲がり。左ドア内側曲がり。

記録簿 有 (H28/5~R2/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	5	4		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
—	—	—	—	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
1	2	6	6	—	—	—	—
スペア		5	—	スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	肥前自工		
【備考】引出フック11対。スタンション1対。床面1部割れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア 可)

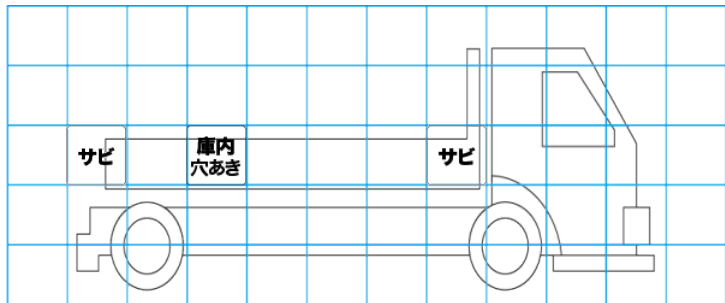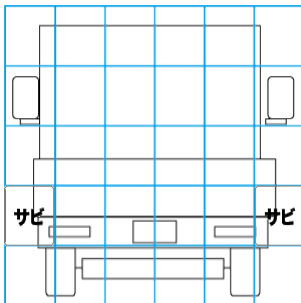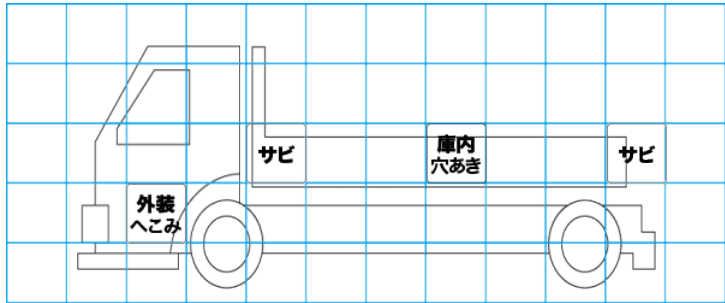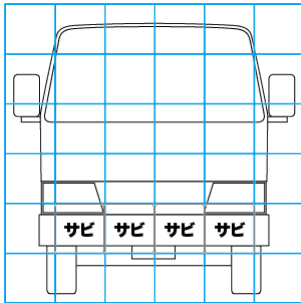

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----