

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成 5年11月	U-CD520MN改	クレーン付ダンプ	CD520MN-10013	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
約 666,446km	340PS/250KW	M/T 6速	エア-	長: 5,115 mm 高: 832 mm	幅: 2,196 mm 門高: 699 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風向切替不良	シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎				ビニールカバー破れ
オイル漏れ	○	ロッカーカバー オイルエレメント付近漏れ	オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
水混入	◎		P/W（運転席）	○	AUTO不良	ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		ミラー	○	鏡面劣化
排気	○	白煙	異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	△	音出ない	点検項目	結果	状態
ターボ	／		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ 割れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア鳴き	○	4速	床材質	／	鉄板 へこみ有り。	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	／	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項 助手席ドア外部から開かず。フロアーマット破れ。室内汚れ、タバコヤニ。シフトノブ社外品。両側サイドステップ破損。





記録簿 有 (H16/12~H29/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	0	2		11R22.5	11R22.5		
	—	—		—	—		
0	0	3	2	11R22.5	11R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
0	0	0	0	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スペア				スペア	—	—	
素材：スチール				備考：左タイヤリア1本バンク。			

素材：スチール 備考：左タイヤリア1本パンク。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁ダンプ	昭和鉄工	東急式D10Z 「6465」	平成 5年11月
【備考】			
クレーン/クレーン	ヒアブ	144B-2CL 「14404210」	
【備考】親ブーム+子ブーム+伸縮ブーム2段。トップシート付。アタッチメント：オレンジグラブ6枚羽。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)

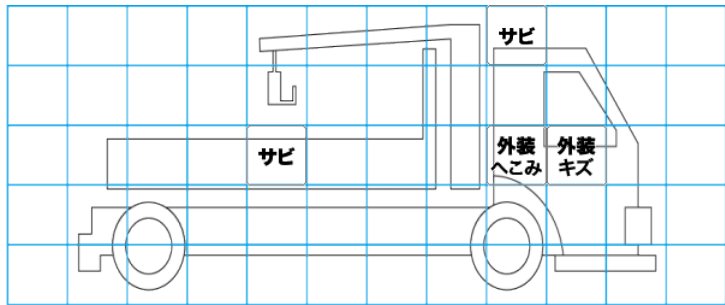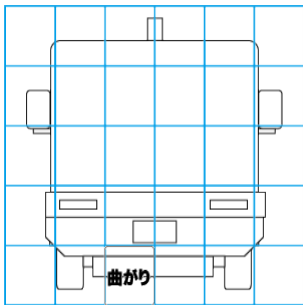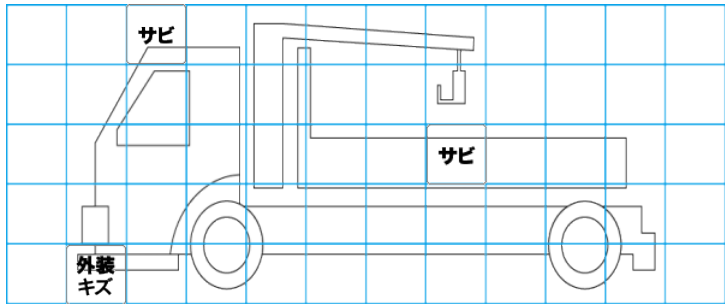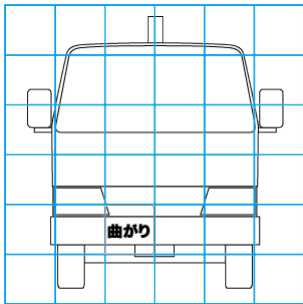

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----