

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成20年9月	BDG-FS1EKXA	ダンプ	FS1EKX-11790	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
541.221km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 5,040 mm 高: 500 mm	幅: 2,190 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎				へたり、擦れ、
オイル混入	◎		スターター	◎		シート	○	汚れ
			オルタネーター	◎				シートカバー破れ、調
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 インタークーラーホース にじみ	P/W（運転席）	◎				整スイッチ破損
			P/W（助手席）	◎		ヘッドライト	◎	HID
水混入	◎		坂道発進装置	◎				フォグ付き
水漏れ	◎		異常ランプ	◎		ウィンカー	◎	
燃料漏れ	◎		オーディオ	○	アンテナ欠損	ワイパー	◎	
排気	◎		バックカメラ	/		ミラー	○	ミラーカバー擦れ、メ
マフラー	◎		電格ミラー	◎				ックカバー付き
ターボ	◎		ETC	◎	標準			
冷却水吹返	◎		タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		床材質	/	鉄板	エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	○	ギヤボックスオイル
異音	◎							、リザーバタンク
オイル漏れ	◎					ハンドル	○	にじみ
リタター	/					燃料タンク	◎	擦れ
								スチール
								300L
デフ			デフ			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	◎					デフロック	◎	





特記事項 34万kmターボassy、33万kmクラッチディスク・カバー、23万kmEGR、各交換済み。
 エンジンキー１本、エアコンプレッサー付近よりエア漏れ音有り、右ドア灰皿欠損、左ドア灰皿蓋欠損、フロントバンパーコーナープロテクター左右欠損、突入防止装置割れアングル補強修理、右タイヤ灯及左サイドマーカー１ヶ所不灯

記録簿 有 (H21/9~H23/10、H27/9~H29/9、R1/10~R5/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	5			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
7	7	7	8	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
15	15	1	0	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア				スベア	—	—	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD10-761 「08U07-1724」	平成20年7月
【備考】電動コボレーン、前立て作業灯2ヶ、コーションプレート無し、安全棒錆び穴有り、横根太及びサブフレーム錆び穴有り(外装フレーム?ビに写真添付)、作動油タンクにじみ有り、型式及び製造番号問い合わせ確認済み			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

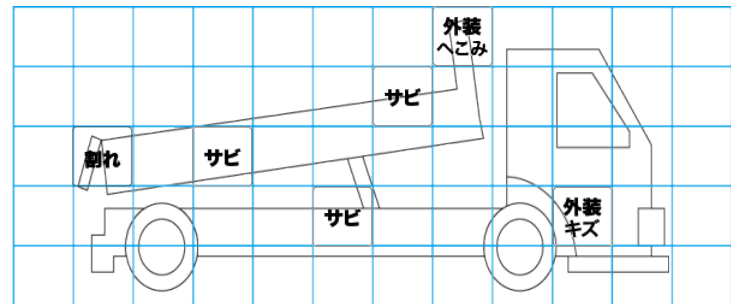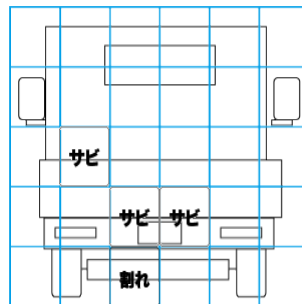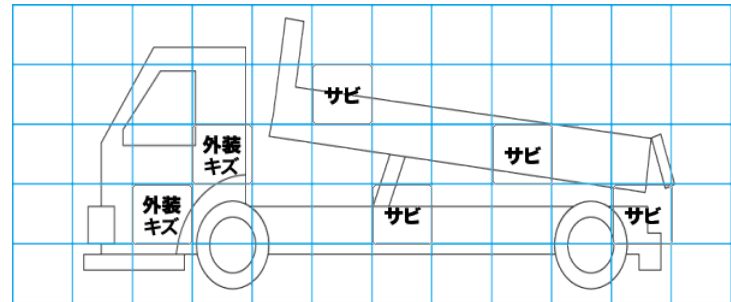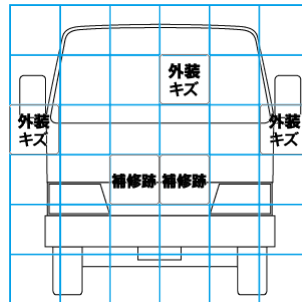

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------