

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成22年11月	LKG-FR1EZBG	アルミウイング	FR1EZB-10063
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
約 1,300,000km	380PS/279KW	セミA/T	プロシフト 1 2速	長：9,580 mm 幅：2,370 mm 高：2,320 mm 門高：2,250 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	／	ラジエーター欠
オイル漏れ	◎	
水混入	／	ラジエーター欠
水漏れ	／	ラジエーター欠
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	△	ラジエーター欠

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	△	点検不可
ギア抜け	△	点検不可
クラッチ	△	点検不可
異音	△	点検不可
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	／	
バックカメラ	○	カラー、不鮮明
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	△	H I D、左不灯
ウィンカー	○	サイド: 右不灯
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	△	リヤエアサス 点検不可
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	△	点検不可
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	6			275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—			—	—	
6	6	8	8	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
7	10	11	8	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア					スペア	—	—
				素材：アルミ 備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFRZG-LJABDQ 「2KV6803-4」	
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有

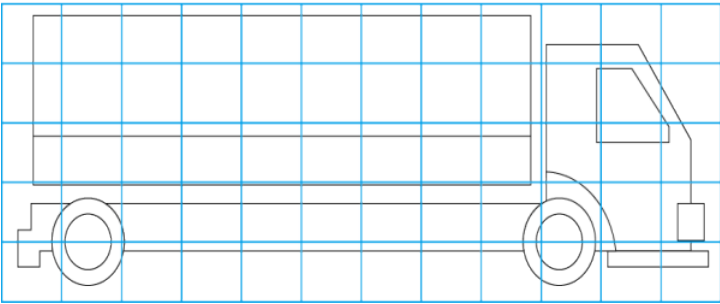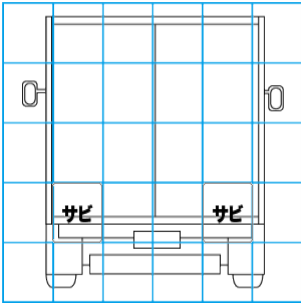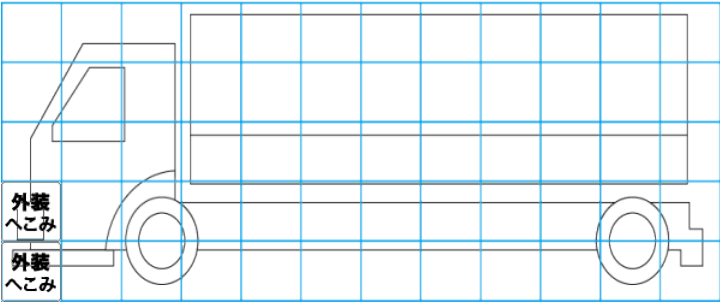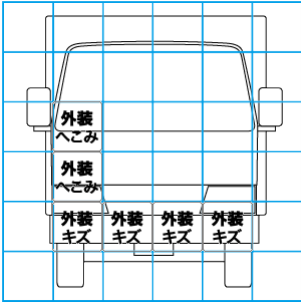

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----