

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年12月	TKG-FC9JKA	冷凍パン	FC9JKA-21469
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
559,172km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,180 mm 幅:2,290 mm 高:2,100 mm 門高:2,060 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	ボタン欠品
バックカメラ	◎	カラー カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	△	後：右割れ、左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ 左ミラーキャップ欠品

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。コンソールポケット欠品。

記録簿 ()

▼ **タイヤ残量**

単位: mm

		4	5		
		—	—		
0	0	2	1		
—	—	—	—		
スベア		11	—		





タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	HFCKA-FLAFDN 「4TB0059-16」	平成28年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯3個。90度ストッパー付。左サイドドア付。水抜き穴前2ヶ所、後2ヶ所。観音扉右断熱カバー割れ。 断熱材：サイド70mmリヤ70mmサイド扉70mm。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2	平成28年
【備考】-30設定（1hで、+7℃→ -13.1℃確認）			
格納ゲート	トランテックス	TRKA10-6475D 「ST068841」	平成28年
【備考】2枚折。PG寸法：全長1550mm全幅2200mm（有効長1285mm有効幅2115mm）最大荷重1000kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)

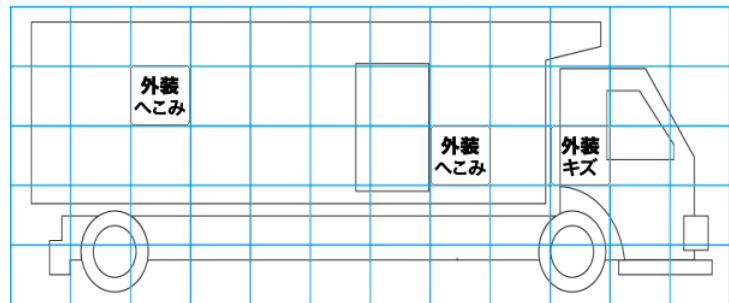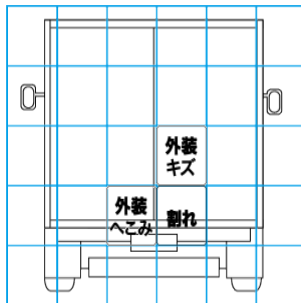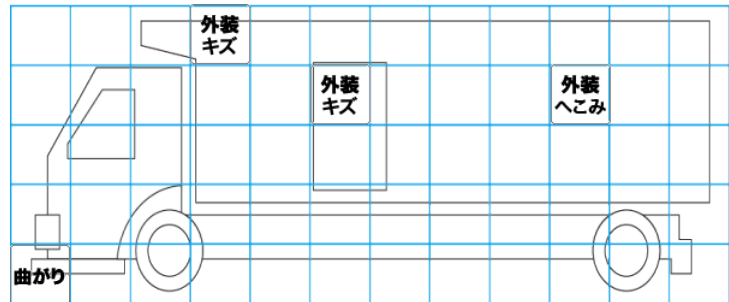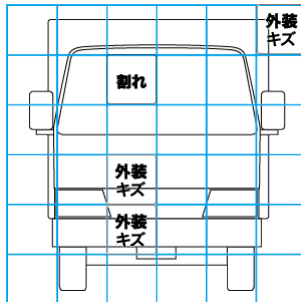

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------