

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成22年11月	LKG-FR1EZBG	アルミウイング	FR1EZB-10061	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
1,221,122km	380PS/279KW	セミA/T	プロシフト 1 2速	エア－	長：9,660 mm 幅：2,320 mm 高：2,340 mm 門高：2,226 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	シリンダヘッド、 クランクシール（フロン ト、リヤ）、 オイルパン
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	○	マフラー詰まりのため 、隙間空け箇所より排 気漏れ。
マフラー	△	フロントパイプ～DP Rマフラー間隙間、マ フラー詰まり。
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	○	DPD
オーディオ	△	操作不良
バックカメラ	○	カラー、不鮮明
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	カバー外れ 左カバー外れ、ステー カバー欠品

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	4			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
5	5	5	5	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
6	5	5	6	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スベア				—			
素材：スチール				備考：FR、スノータイヤ、R、スタッドレス。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFRZG-LJABDGG 「2KV6803-03」	平成22年
【備考】ラッシング2段、庫内灯x4、引出し床フック、リヤドアスライド式観音開き。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有

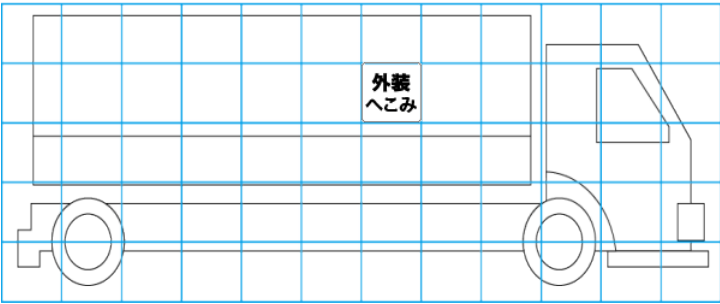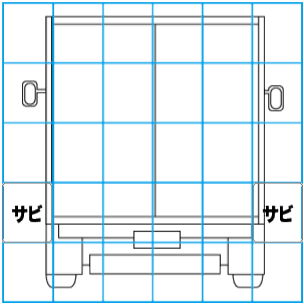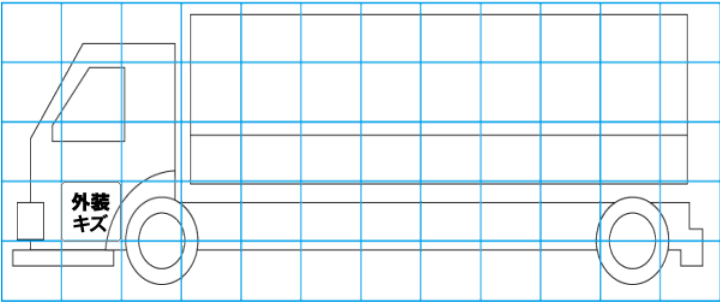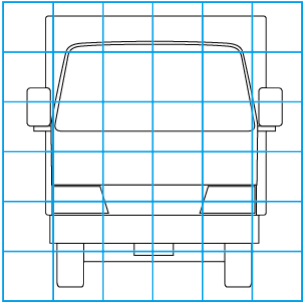

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----