

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	平成25年8月	QKG-FW1EZBJ	冷凍パン	FW1EZB-10768		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
465,008km	380PS/279KW	M/T 7速		エアー	長: 9,470 mm	幅: 2,290 mm
					高: 2,330 mm	門高: 2,310 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ オイルパン 滲み
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹き返し	◎
ミッション	
点検項目	結果 状態
ギア鳴き	◎
ギア抜け	◎
クラッチ	◎
異音	◎
オイル漏れ	◎
リターンダ	◎ 永久磁石式

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ アルミ編板

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎ ハロゲン プロジェクターランプ
ウインカー	◎
ワイパー	○ 右ワイパーゴム切れ
ミラー	◎
走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	/
エアサス	◎ 総輪エアサス
パワーステアリング	◎
ハンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 300L
デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	◎

特記事項 キャブ内汚れ、傷。右ドア灰皿割れ、左灰皿欠品。小物入れ蓋欠品。簡易ベット付き。右テールレンズ割、左ストップレンズ割れ。
記録簿 有 (H25/11～R2/6)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	3	5	
	5	5	
6	6	6	6
5	5	5	5
スベア		7	—

タイヤサイズ			
	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	
	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
スベア		<u>265/70R19.5</u>	—
素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F132941	平成25年8月
【備考】断熱リヤ100mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。ジョロダーレール4列。床アルミ縞板。水抜き穴前2ヶ所。庫内灯5個。庫内前立てエバハウス左右凹み割れ穴あり。			
冷凍機／直結	東プレ	XZ92LOE-T/T	平成25年8月
【備考】－30℃設定1時間＋2℃ → －16.5℃			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

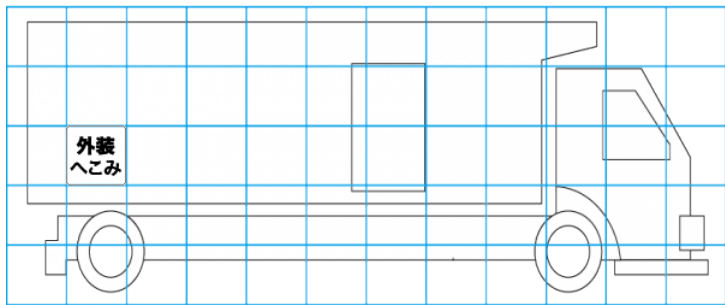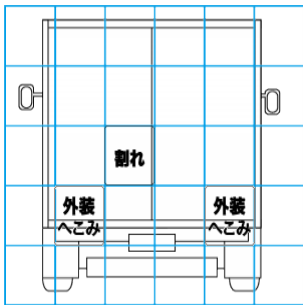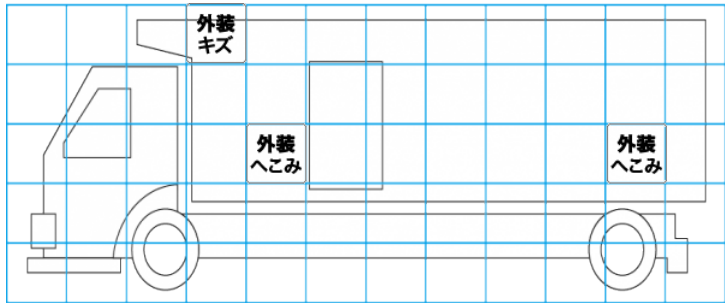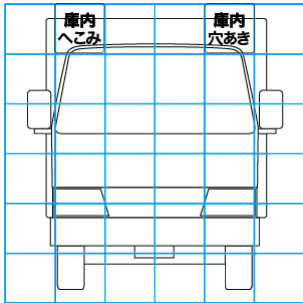

【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ