

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
トヨタ	平成16年12月	PB-XZU341	ドライバン	XZU341-0004995
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
77.095km	135PS/99KW	M/T 5速	パキューム	長: 4,520 mm 幅: 1,700 mm 高: 2,110 mm 門高: 2,060 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウインカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	/		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	/		ミラー	○	キャップ アンダーミラーキャップ ブア品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	/					リーフサス	◎	
冷却水吹き返し	◎					エアサス	/	
ミッション			バックカメラ	◎	カラー カラー	パワーステアリング	◎	
点検項目	結果	状態	電格ミラー	/		ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		ETC	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎		タコグラフ	◎	アナログ	デフ		
クラッチ	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
異音	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
オイル漏れ	◎		床材質	/	木材	オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項 キャビン内汚れキズ。インパネポケット・グローブボックスフタ欠品。蛍光灯不良。運転席ドアガタ。キャブ・ボデー文字消し塗装。
記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	0			205/70R17.5	205/70R17.5		
-	-			-	-		
0	1	0	0	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		6	-	スペア		205/70R17.5	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2ED314」	平成16年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯2個。ベンチレータ左前1個。前面上部収納式棚付。左右スライド扉付。前面ルーフへこみ（雨漏れ後有り）。観音扉合わせ面パッキン切れ（隙間有り）。			
パワーゲート/格納ゲート	極東開発工業	CV800-B1ERT2 「04T104361N」	平成16年
【備考】 PG寸法: 全長1210mm全幅1680mm（有効長1070mm有効幅1680mm）。最大荷重800kg。歩み板付。リモコン不良。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

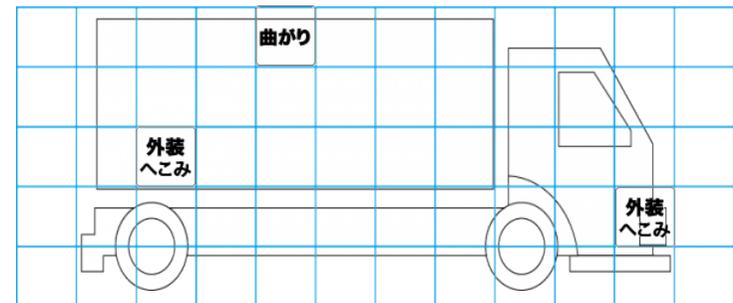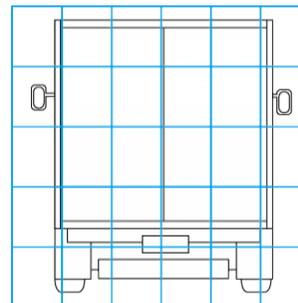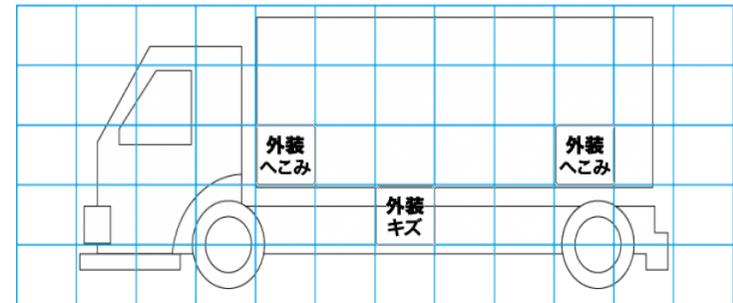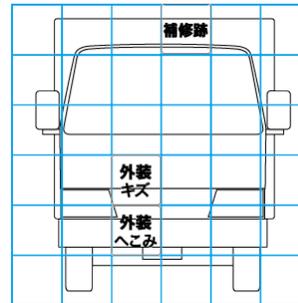

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【外装】 【ボデー内】