

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成23年8月	BDG-FD8JLWG	アルミウイング	FD8JLW-19505
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
715,468km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,270 mm 幅：2,180 mm 高：2,510 mm 門高：2,410 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース	オルタネーター	◎		ウインカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	○		バックカメラ	◎	カラーカラー	エアサス	○	リヤエアサス、ひび左右4個ヒビ有り。
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC	／		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	ステンレス丸形 140Lタンク
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	アルミシステムフロア	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 キャブ内汚れキズ。アイドリングストップ付き。リヤショック上部カバー錆穴。ブローバイホース亀裂。キャブボデー文字消し塗装あり。

記録簿 有（H25、7～R2、11）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
7	7	8	0	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	225/80R17.5	—	
素材：アルミ				備考：総輪スタットレス、右後トレッド欠損有。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFDLJ-	平成23年
【備考】ラッシングレール3段。庫内灯4個。引出フック5対。			
パワーゲート／格納ゲート	トランテックス	TRAK10-	平成23年
【備考】PG寸法：全長1550mm全幅2200mm（有効長1300mm有効幅2115mm）2枚折り。最大荷重1000kg。作動しふりあり。ゲート取付ブラケット左側曲がり。ゲート高さ荷台床面とスレあり。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有（リペア可）

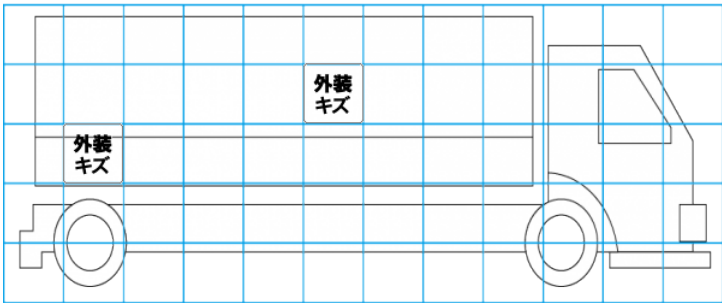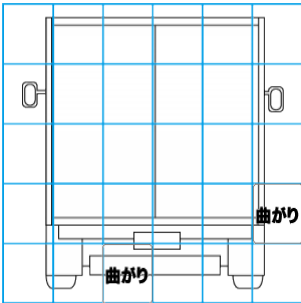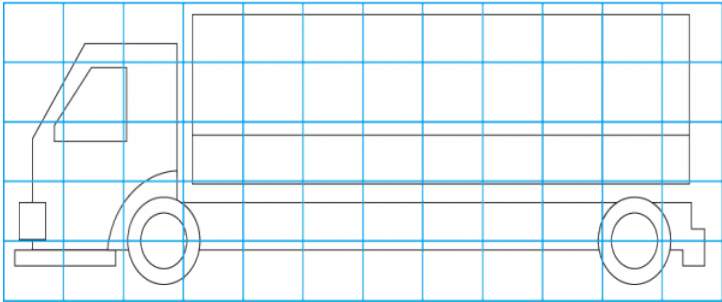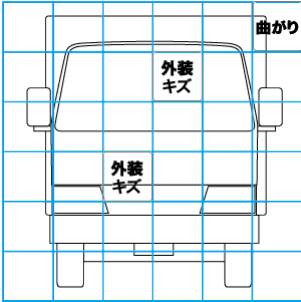

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ