

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成23年8月	BDG-FD8JLWG	アルミウィング	FD8JLW-19505	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
715,468km	240PS/177KW	M/T 6速	エアー	長:6,270 mm 幅:2,180 mm 高:2,510 mm 門高:2,410 mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	○	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ システムフロア ツェルリア

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび 左右4個ヒビ有り。
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	ステンレス 丸形 140Lタンク
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れキズ。アイドルリングストップ付き。リヤショック上部カバー錆穴。ブローパイプホース亀裂。キャブボデー文字消し塗装あり。
記録簿 有（H25、7～R2、11）

タイヤ残量

単位: mm





7	7		
—	—		
7	7	8	0
—	—	—	—
スベア		0	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スピア		<u>225/80R17.5</u>	—

素材：アルミ 備考：縦輪スタットレス、右後トレッド欠損有。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFDLJ-MJAAMH 「2KW6298」	平成23年
【備考】ラッシングレール3段。庫内灯4個。引出フック5対。			
パワーゲート／格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6465D 「S20608718」	平成23年
【備考】PG寸法：全長1550mm全幅2200mm（有効長1300mm有効幅2115mm）2枚折り。最大荷重1000kg。作動しぶりあり。 ゲート取付ブラケット左側曲がり。ゲート高さ荷台床面とズレあり。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア可)

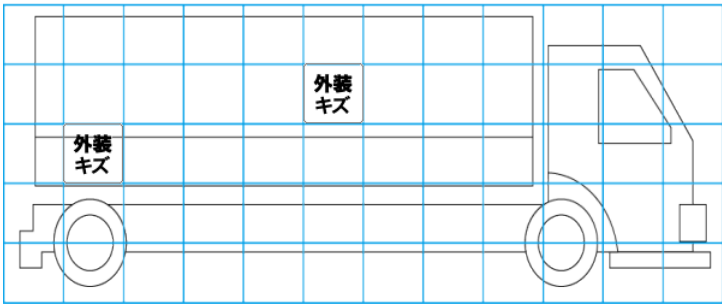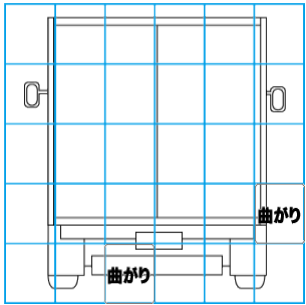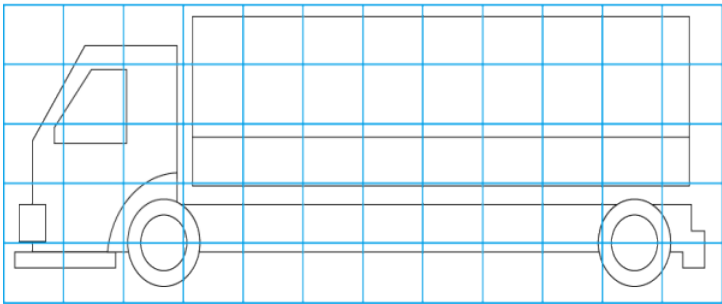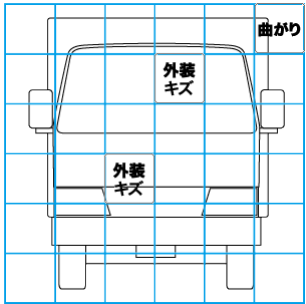

【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ