

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成19年6月	PKG-CD4ZA	冷蔵冷凍車	CD4ZA-20190
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,930,777km	380PS/279KW	セミA/T エスコット H/L 12速	エア－	長：9,346 mm 幅：2,285 mm 高：2,172 mm 門高：2,274 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	PCVケースにじみ。
水混入	○	オイル内水混入有 軽度
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	○	もれ
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	○	作動しない
異常ランプ	○	E/Gシステム
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	へたり
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項





記録簿 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
5	6		
—	—		
9	9	9	8
6	7	8	7
スペア		—	—

タイヤサイズ			
11R22.5		11R22.5	
—		—	
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スペア		—	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	R-	平成19年6月
【備考】左サイドドア片側開き、 ラッシング2段、庫内灯6個、水抜き穴4カ所、2エバ、エアリブ、ジョロダー4列			
直結（スタンバイ付）	デンソー	SS42LS-EP42	平成19年1月
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

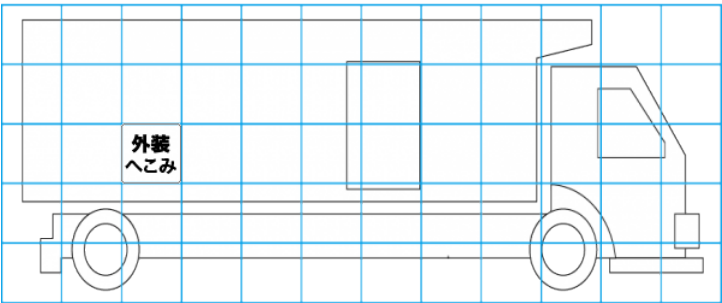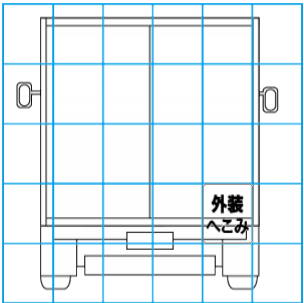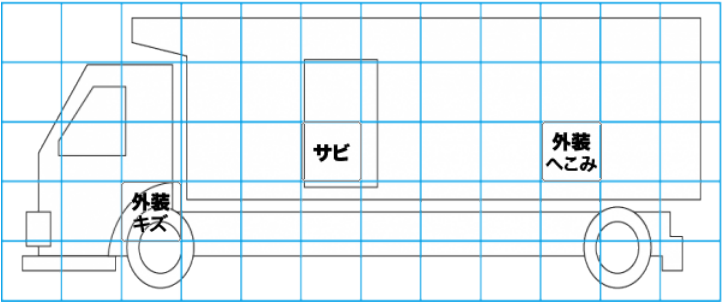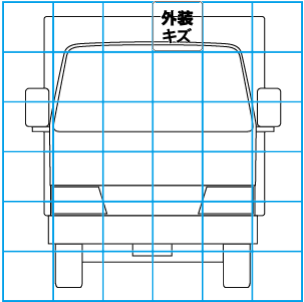

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ