

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	平成23年12月	SKG-FC9JJAA	冷凍パン	FC9JJA-10187		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
615,090km	210PS/154KW	M/T 6速		エア-	長:5,820 mm 高:2,100 mm	幅:2,150 mm 門高:2,080 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	HID レンズ左右くもり
オイル漏れ	○	オイルクーラー付近 しみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ	リーフサス	○	シャックル摩耗
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー カラー	エアサス	/	
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ アルミ編板張り。	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内汚れ、傷。 インパネポケット欠品。 運転席ドア灰皿ふた外れ。

記録簿 有 (H24,3~R2.9)

タイヤ残量

単位：mm

6

6

7

7

1

6

—

—

—

—

スペア

11

—

タイヤサイズ

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

—

—

—

—

—

—

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

—

—

—

—

—

—

スペア

225/80R17.5





—

素材：スチール

備考：スタッドレスタイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	HFCJA-FLAADN 「4KW0160-01」	平成23年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド50mm。 床アルミ縞板張り。 ラッシングレール2段。 庫内灯3ケ。 前方水抜き穴2ケ。 保冷カーテン。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2	平成23年
【備考】-30℃設定（1ｈで、+9℃ → -6℃確認）			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6465D 「S21102245」	平成23年
【備考】PG寸法：全長1555mm 全幅2195mm （有効長1300mm 有効幅2060mm） 最大荷重1000Kg。 2枚折り。 右油圧シリンダーオイル滲み。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

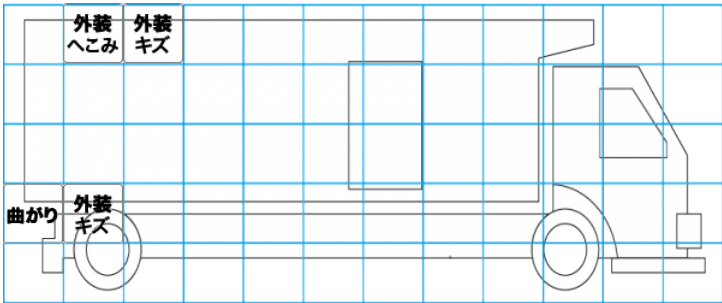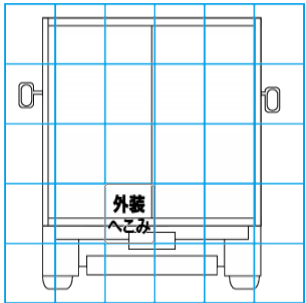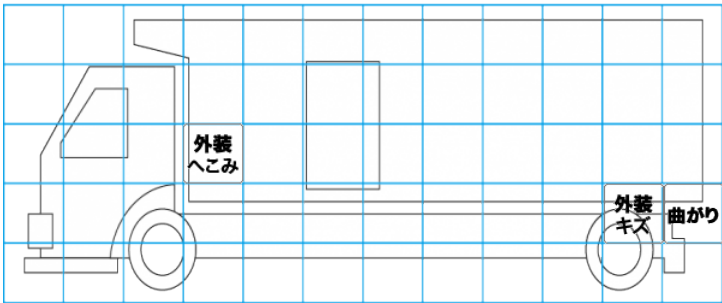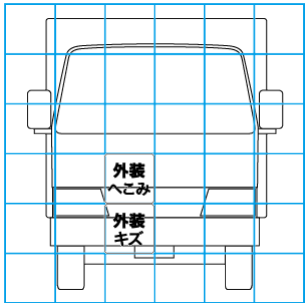

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------