

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
トヨタ	平成22年8月	BKG-XZU414	Wキャブ平	XZU414-1014539
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
233,405km	136PS/100KW	M/T 6速	パキューム	長：3,480 mm 幅：1,900 mm 高：370 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	○ 振動有
オイル混入	◎
オイル漏れ	◎
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	△ 差圧有、黒煙
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	リヤクーラー付
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	△	作動不良
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	鉄板

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左ステータス曲り

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ・傷。左ドアパネル凹み。センターコンソールBOXフタロック不良。
エンジンキー3本

記録簿 有 (R4/8)

タイヤ残量





単位: mm

	6	6	
	—	—	
5	6	6	5
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ			
	185/85R16	185/85R16	
	—	—	
185/85R16	185/85R16	185/85R16	185/85R16
—	—	—	—
スペア		—	—
素材：スチール	備考：スペア欠品		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ			
【備考】			
パワーゲート／跳ね上げゲート	極東開発工業	G21001B-1MRA2 「10T64141N」	平成22年
【備考】PG寸法：全長1600mm・全幅1935mm（有効幅共に）・有効長1245mm。最大荷重1000kg。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

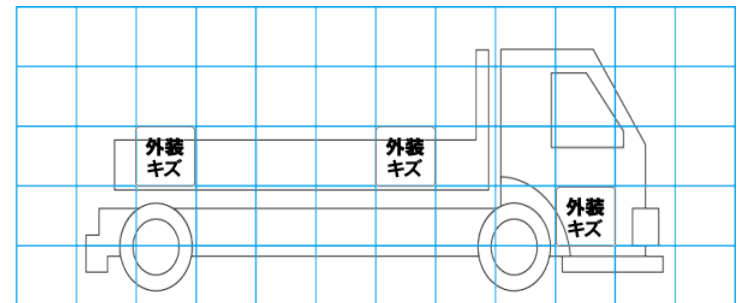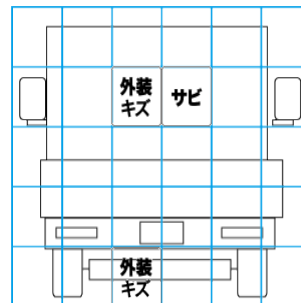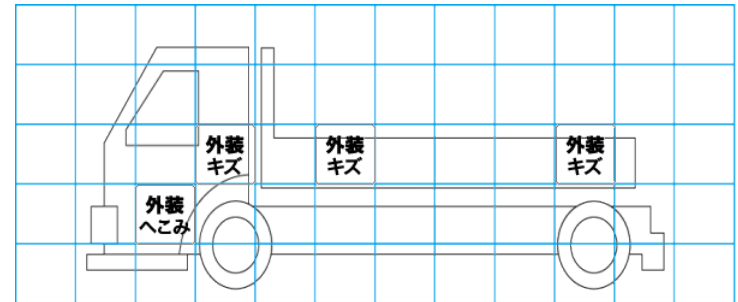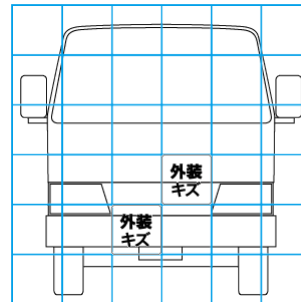

【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ