

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成13年6月	KK-FE53EB	ダンプ	FE53EB-564001
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
52,235km	140PS/103KW	M/T 5速	バキューム	長: 3,060 mm 幅: 1,600 mm 高: 370 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 滲み。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ミラー	○	左ステア曲がり、カバ ー割れ、キャップ欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	△	不動	エアサス	/	
ミッション			上物仕様			パワーステアリング	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	燃料タンク	◎	スチール 70L (ハコミ有)
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	○	PTO付近滲み。				オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ傷。シートデッキ付き。助手席灰皿フタ欠品。コンソールBOXフタ外れ。左キングピンキャップ欠品。

記録簿 有 (H13/9~R2/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	4			195/85R16	195/85R16		
—	—			—	—		
2	2	3	2	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		3	—	スベア		195/85R16	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DT2-38SAY「20683342」	平成13年
【備考】3転ダンプ。アオリ3方上部L型アングル付。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

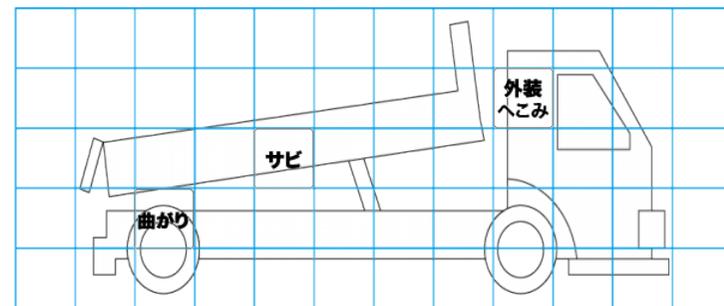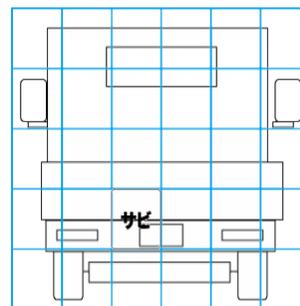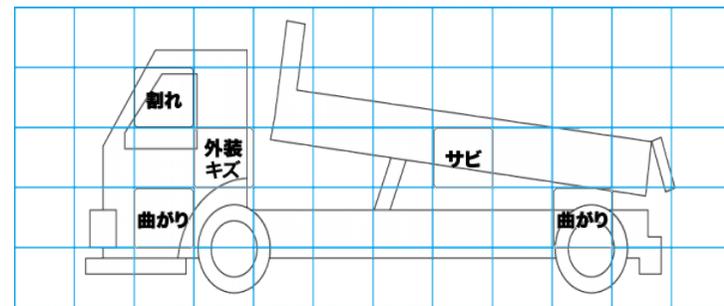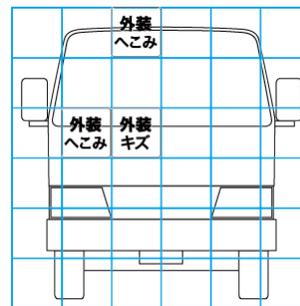

【外装】	【ボデー内】
<input type="checkbox"/> 外装キズ <input type="checkbox"/> 外装へこみ <input type="checkbox"/> うき <input type="checkbox"/> 曲がり <input type="checkbox"/> サビ <input type="checkbox"/> 補修跡 <input type="checkbox"/> 割れ	<input type="checkbox"/> 庫内キズ <input type="checkbox"/> 庫内へこみ <input type="checkbox"/> 庫内穴あき <input type="checkbox"/> 床汚れ