

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成16年3月	KK-FE82EG	クレーン付・セルフ	FE82EG-502227
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
119,444km	140PS/103KW	M/T 5速	パキューム	長: 4,245 mm 幅: 1,980 mm 高: 380 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風向切替不良 風向切替レバー硬い。	シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	オイルクーラー付近	オルタネーター	◎		ウインカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎	スイッチ接触不良。	ミラー	○	左右ステー錆有り。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	○	エキゾーストパイプ 接続部より排気漏れ有 り。	異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	/		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	/		パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。
R1/09月: 走行69,947km時クラッチOH済。
記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	4			225/70R16	225/70R16		
—	—			—	—		
4	3	3	4	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			9	スペア		225/70R16	—
素材: スチール				備考: 左リヤタイヤ側面に傷有り。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	パブコ		
【備考】 リヤ台枠道板掛け付き。			
クレーン	ユニック	URV294H 「F420080」	平成15年1月
【備考】 4段ブーム。手動差し違いハイアウトリガー。最大荷重2.93t。フックイン。ラジコン付き。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

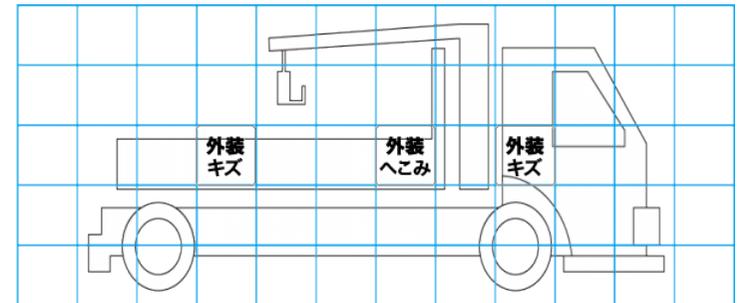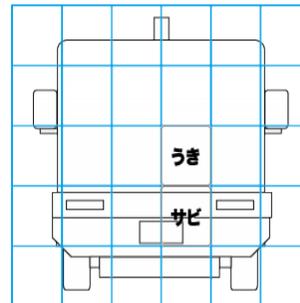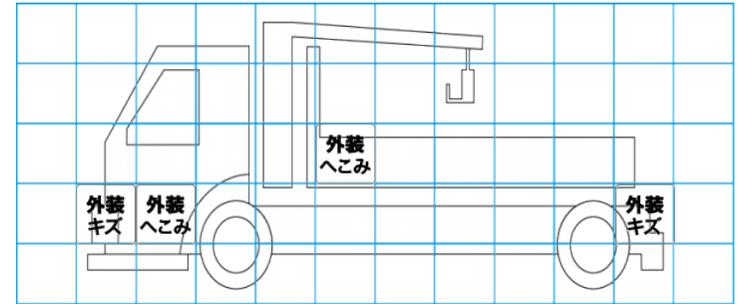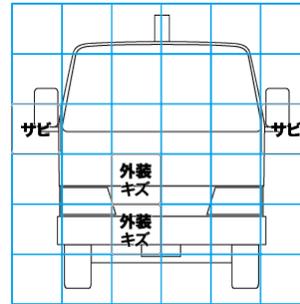

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	錆	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ