

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成16年3月	KK-FE82EG	クレーン付・セルフ	FE82EG-502227	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
119,444km	140PS/103KW	M/T 5速	パキューム	長: 4,245 mm 高: 380 mm	幅: 1,980 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャンプ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風向切替不良 風向切替レバー硬い。	シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	オイルクーラー付近	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎	スイッチ接触不良。	ミラー	○	左右ステア錆有り。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	○	エキゾーストパイプ 接続部より排気漏れ有 り。	異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	／		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。
R1/09月：走行69.947km時クラッチOH済。

記録簿 無 ()

タイヤ残量

単位：mm

7

4

—

—

4

3

3

4

—

—

—

—

スペア

9

—

タイヤサイズ

225/70R16

225/70R16

—

—

225/70R16

225/70R16

225/70R16

225/70R16

—

—

—

—

スペア

225/70R16





—

素材：スチール

備考：左リヤタイヤ側面に傷有り。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	パプコ		
【備考】リヤ台枠道板掛け付き。			
クレーン	ユニック	URV294H 「F420080」	平成15年1月
【備考】4段ブーム。手動差し違いハイアウトリガー。最大荷重2.93 t。フックイン。ラジコン付き。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

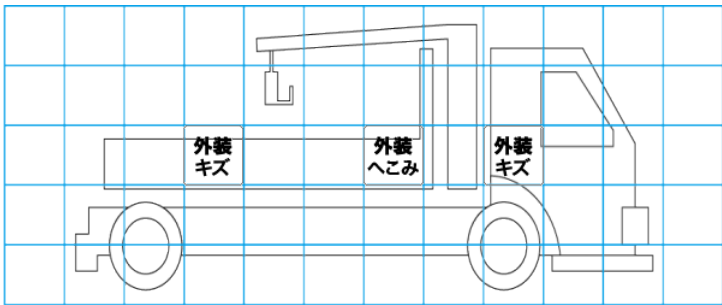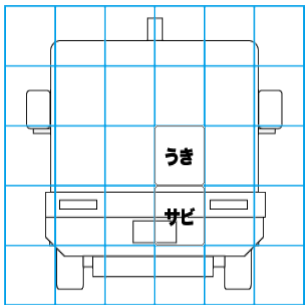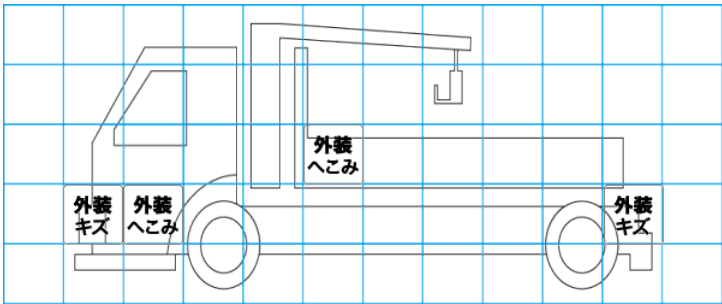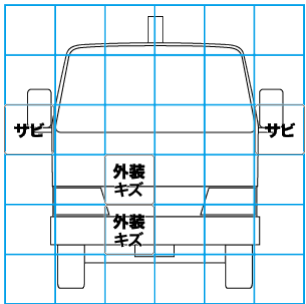

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----