

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成24年6月	SKG-FRR90S2	冷凍パン	FRR90-7036059
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
564,677km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:5,760 mm 幅:2,340 mm 高:2,110 mm 門高:2,000 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	冷えない
スターター		
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	◎	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ キャップ欠品

点検項目	走行関係	結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	/		
パワステ	◎		
ハンドル	○	擦れ	
燃料タンク	◎	スチール 100L	

点検項目	デフ	結果	状態
異音	◎		
オイル濡れ	◎		
デフロック	/		

特記事項 キャブ内汚れ・キズ。インパネポケット欠品。左 Fog 水混入（不灯）。フロント左右フェンダー割れ。
エンジンキ-2本 ボディキ-2本。

記録簿 有 (H24/4~R6/3)

タイヤ残量





単位: mm

5	5		
—	—		
6	6	4	5
—	—	—	—
スベア		4	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GMGD 「E5E1743」	平成24年
【備考】断熱リヤ70mm・サイド55mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。前方水抜き穴2ケ。リヤ保冷カーテン。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2	平成24年
【備考】-30℃設定 +34.5℃ → +7.6℃ 確認（1h）。稼働時間11080h。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6465D 「S30407174」	
【備考】PG寸法：全長1555mm・全幅2300mm・有効長1300mm・有効幅2160mm。最大荷重100kg。庫内リモコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

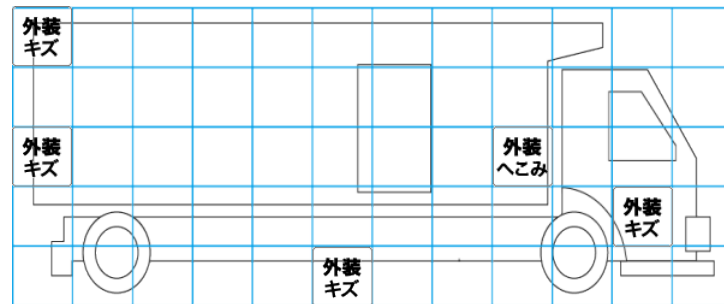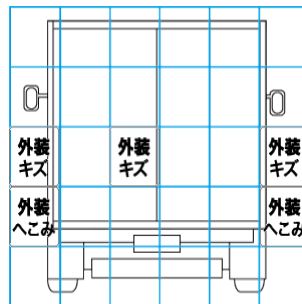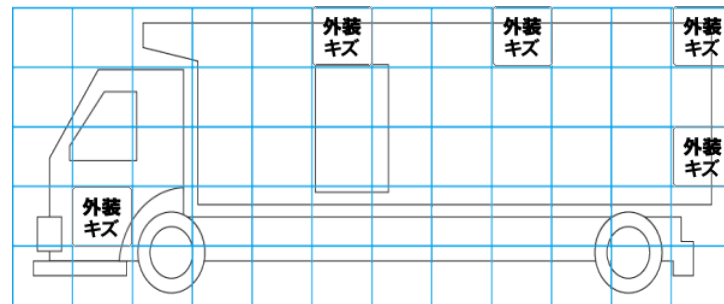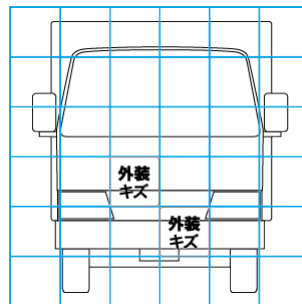

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------